

KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1 72336 Balingen-Frommern Germany

www.kern-sohn.com

- +0049-[0]7433-9933-0
- +0049-[0]7433-9933-149
- info@kern-sohn.com

Betriebsanleitung Analysenwaage

KERN ADS, ADT

Typ TADS-A, TADT-A

Version 1.1 2024-12

D





KERN ADS, ADT

Version 1.1 2024-12

Betriebsanleitung Analysenwaage

Inhal	lt		
1	Te	echnische Daten	5
2	K	onformitätserklärung	7
3	G	eräteübersicht	8
3	3.1	Komponenten	8
3	3.2	Bedienungselemente	10
4	G	rundlegende Hinweise (Allgemeines)	13
2	4.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	13
2	4.2	Sachwidrige Verwendung	13
2	4.3	Gewährleistung	13
4	1.4	Prüfmittelüberwachung	14
5	G	rundlegende Sicherheitshinweise	14
5	5.1	Hinweise in der Betriebsanleitung beachten	14
5	5.2	Ausbildung des Personals	14
6	Tr	ansport und Lagerung	14
6	5.1	Kontrolle bei Übernahme	14
6	5.2	Verpackung/Rücktransport	15
7	A	uspacken, Aufstellung und Inbetriebnahme	17
7	7.1	Aufstellort, Einsatzort	17
7	7.2	Auspacken und Prüfen	18
7	7.3	Aufbauen, Aufstellen und nivellieren	18
7	7.4	Netzanschluss	20
7	7.5	Anschluss von Peripheriegeräten	20
7	7.6	Erstinbetriebnahme	20
8	Jι	ustierung	21
8	3.1	Externe Justierung	22
8	3.2	Externe Justierung mit benutzerdefiniertem Justiergewicht	24

	8.3	Interne Justierung	27
	8.4	Automatische interne Justierung (isoCAL)	29
9	Ва	sisbetrieb	31
	9.1	Allgemeine Hinweise für den Betrieb mit Windschutz	31
	9.2	Einschalten	31
	9.3	Standby-Modus	32
	9.4	Nullstellen	32
	9.5	Tarieren	33
1	0 A	pplikationen	35
	10.1	Auswahl einer Wägeapplikation	35
	10.2	Einfaches Wägen	36
	10.3	Zählen	41
	10.4	Prozentwägen	43
	10.5	Netto-Total	46
	10.6	Dynamisches Wägen	48
	10.7	Kalkulation	51
	10.8	Dichtebestimmung	53
	10.9	Statistik-Funktion	58
	10.10	Spitzenwert-Funktion	62
	10.11	Toleranzwägen	64
	10.12		
1	1 N	lenü	68
	11.1	Navigation im Menü	68
	11.2	Haupt-Menü	68
	11.3	Setup-Menü	70
	11.4	Geräte-Einstellungen	
	11.5	Datenausgabe-Einstellungen	
	11.6	Eingabe-Menü	75
1	2 K	ommunikation mit Peripheriegeräten	76
	12.1	RS232 / RS485-Schnittstelle	76
	12.2	USB-C-Anschluss	76
	12.3	Drucker an eine Waage anschließen	
1	3 W	lartung, Instandhaltung, Entsorgung	77
	13.1	Reinigen	77

15	Εo	hlermeldungen	70
14	KI	eine Pannenhilfe	78
13	.3	Entsorgung	77
13.	.2	Wartung, Instandhaltung	77

1 Technische Daten

KERN	ADS 100-4	ADS 200-4	ADS 300-4	
Artikelnummer / Typ	TADS 120-4-A	TADS 220-4-A	TADS 320-4-A	
Ablesbarkeit (d)	0,0001 g	0,0001 g	0,0001 g	
Wägebereich (Max)	120 g	220 g	320 g	
Reproduzierbarkeit	0,0003 g	0,0003 g	0,0004 g	
Linearität	0,0003 g	0,0003 g	0,0004 g	
Einschwingzeit (typisch)	3 s	3 s	5 s	
Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen unter Laborbedingungen*	1 mg	1 mg	1 mg	
Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen unter Normalbedingungen**	10 mg	10 mg	10 mg	
Empfohlenes Justierge- wicht, nicht beigegeben, (Klasse)	100 g (E2)	200 g (E2)	300 g (E2)	
Mögliche Justierpunkte	100 g / 120 g 100 g / 200 g 200 g / 300 g		200 g / 300 g	
Anwärmzeit	8 h			
Wägeeinheiten	g, mg, gn, dwt, tl (Taiwan), ozt, ct, lb, oz, FFA			
Luftfeuchtigkeit	max. 80% rel. (nicht kondensierend)			
Zulässige Umgebungs- temperatur	+ 15 °C + 25 °C			
Eingangsspannung Gerät	12 V, 2 A			
Eingangsspannung Netz- teil	100 V - 240V AC 50 / 60Hz			
Abmessungen Gehäuse (komplett montiert)	207 x 318 x 360 (B x T x H) [mm]			
Wägeplatte, Edelstahl	Ø 90 mm			
Nettogewicht	6 kg			
Schnittstellen	RS232 / RS485, USB-C			

KERN	ADT 100-4	ADT 200-4	ADT 300-4	
Artikelnummer / Typ	TADT 120-4-A	TADT 220-4-A	TADT 320-4-A	
Ablesbarkeit (d)	0,0001 g	0,0001 g	0,0001 g	
Wägebereich (Max)	120 g	220 g	320 g	
Reproduzierbarkeit	0,0003 g	0,0003 g	0,0004 g	
Linearität	0,0003 g	0,0003 g	0,0004 g	
Einschwingzeit (typisch)	3 s	3 s	5 s	
Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen unter Laborbedingungen*	1 mg	1 mg	1 mg	
Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen unter Normalbedingungen**	10 mg	10 mg	10 mg	
Empfohlenes Justierge- wicht, nicht beigegeben, (Klasse)	100 g (E2)	200 g (E2)	300 g (E2)	
Mögliche Justierpunkte	100 g / 120 g	100 g / 200 g	200 g / 300 g	
Anwärmzeit	8 h			
Wägeeinheiten	g, mg, gn, dwt, tl (Taiwan), ozt, ct, lb, oz, FFA			
Luftfeuchtigkeit	max. 80% rel. (nicht kondensierend)			
Zulässige Umgebungstem- peratur	+ 15 °C + 25 °C			
Eingangsspannung Gerät	12 V, 2 A			
Eingangsspannung Netzteil	100 V - 240V AC 50 / 60Hz			
Abmessungen Gehäuse (komplett montiert)	207 x 318 x 360 (B x T x H) [mm]			
Wägeplatte, Edelstahl	Ø 90 mm			
Nettogewicht	6 kg			
Schnittstellen	RS232 / RS485, USB-C			

* Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen - unter Laborbedingungen:

- Es herrschen ideale Umgebungsbedingungen für hochauflösenden Zählungen
- > Die Zählteile haben keine Streuung

** Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen - unter Normalbedingungen:

- > Es herrschen unruhige Umgebungsbedingungen (Windzug, Vibrationen)
- > Die Zählteile streuen


2 Konformitätserklärung

Die aktuelle EG/EU-Konformitätserklärung finden Sie online unter:

www.kern-sohn.com/ce

3 Geräteübersicht

3.1 Komponenten

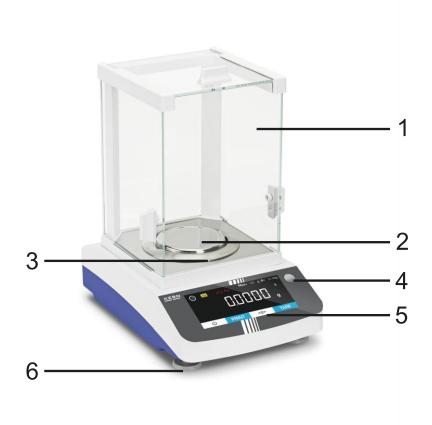

Pos. Bezeichnung

- 1 Windschutz
- 2 Wägeplatte
- 3 Windschutzring
- 4 Libelle
- 5 Anzeige mit Tasten (Touchscreen)
- 6 Stellfüße






Pos. Bezeichnung

- 7 USB-C-Anschluss
- 8 RS232 / RS485-Anschluss
- 9 Netzanschluss
- 10 Diebstahlsicherung
- 11 Unterflurwägeeinrichtung

3.2 Bedienungselemente

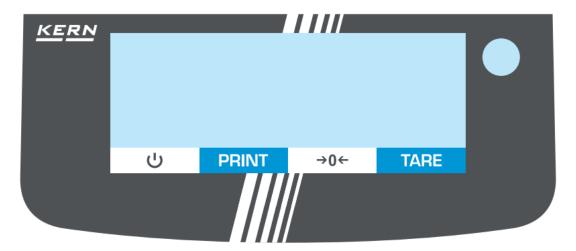


3.2.1 Tastaturübersicht

Taste	Name	Funktion im Bedienmodus		
G	ON	 Einschalten Stand-by: Während Stand-by wird Uhrzeit angezeigt. Bei erneutem Drücken schaltet sich die Waage wieder ein 		
PRINT	PRINT	> Daten ausgeben		
→0←	ZERO	> Nullstellen		
TARE	TARE	➤ Tarieren		

3.2.2 Numerische Eingabe

Taste	Name
^	 Blinkende Ziffer (0 – 9) erhöhen Dezimalpunkt verschieben
V	 Blinkende Ziffer (0 – 9) verringern Dezimalpunkt verschieben
<	 Eine Ziffern-Stelle zurück Taste wiederholt drücken, um das Eingabefenster zu verlassen und die numerische Eingabe abzubrechen
→	 Ziffer anwählen Eingabe bestätigen. Die Taste wiederholt für jede Stelle drücken. Warten, bis das numerische Eingabefenster erlischt.

3.2.3 Anzeigenübersicht

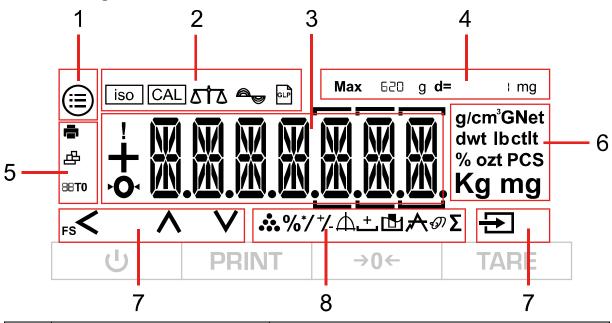

Pos.	Symbol	Beschreibung	
1		Schaltfläche: [Menu]	
	iso	Schaltfläche [iso] → Startet isoCal	
	CAL	Schaltfläche: [CAL] → Startet externe Justierung	
2	۵ ا	Applikations-Filter: Wägen oder Füllen	
2		Umgebungs-Schaltfläche → Schaltet zwischen den Umgebungsbedingungen um: "sehr stabil" (1.1.1.1),	
	1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4	"stabil" (1.1.1.2), "nicht stabil" (1.1.1.3), "sehr instabil" (1.1.1.4), siehe Kap. 11.3.1	
	GLP	Schaltfläche: GLP-Protokoll ausrucken	
	!	Alarm: Die Waage führt gerade einen Befehl aus	
	+	Vorzeichen des Wägewertes: Positiv oder Negativ	
3	O	Indikator: Nullstellung	
		Haupt-Anzeige für Wägewerte oder Menü-Bezeichnungen	

Pos.	Symbol	Beschreibung	
4	Max 620 g	Metrologische Daten (modellabhängig): Maximal-Last	
4	d= mg	Metrologische Daten (modellabhängig): Ablesbarkeit	
		Indikator: Drucker angeschlossen	
5	Ф	Indikator: Computer angeschlossen	
	88 T0	Zusatzanzeige (z.B. AUTO)	
6	g/cm³GNet dwt lbctlt % ozt PCS Kg mg	 Wägeeinheiten-Anzeige und Schaltfläche: Zeigt die aktuelle Wägeeinheit an und ermöglicht den Wechsel durch Drücken der Schaltfläche (verfügbare Wägeeinheiten siehe Kap. 1) Stabilitätsindikator: Einheit wird nur bei stabilem Wert angzeiegt 	
7	< ∧ ∨ →	Navigations-Leiste: Beschreibung siehe Kap. 11.1	
	**	Applikations-Indikator: Zählen	
	%	Applikations-Indikator: Prozentwägen	
	*/	Applikations-Indikator: Kalkulation	
	+/-	Applikations-Indikator: Toleranzwägen	
8	Ф	Applikations-Indikator: Statistik-Funktion	
	+]	Applikations-Indikator: Netto-Total	
	B	Applikations-Indikator: Dichtebestimmung	
	A	Applikations-Indikator: Spitzenwert-Funktion	
	Ø	Applikations-Indikator: Dynamisches Wägen	
	Σ	Applikations-Indikator: Summieren	

4 Grundlegende Hinweise (Allgemeines)

4.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die von Ihnen erworbene Waage dient zum Bestimmen des Wägewertes von Wägegut. Sie ist zur Verwendung als "nichtselbsttätige Waage" vorgesehen, d.h. das Wägegut wird manuell, vorsichtig und mittig auf die Wägeplatte aufgebracht. Nach Erreichen eines stabilen Wägewertes kann der Wägewert abgelesen werden.

4.2 Sachwidrige Verwendung

- Unsere Waagen sind nichtselbsttätige Waagen und nicht für den Einsatz in dynamischen Wägeprozessen vorgesehen. Die Waagen können jedoch nach Überprüfung des individuellen Einsatzbereiches und hier speziell den Genauigkeitsanforderungen der Anwendung auch für dynamische Wägeprozesse eingesetzt werden.
- Keine Dauerlast auf der Wägeplatte belassen. Diese kann das Messwerk beschädigen.
- Stöße und Überlastungen der Waage über die angegebene Höchstlast (Max), abzüglich einer eventuell bereits vorhandenen Taralast, unbedingt vermeiden. Waage könnte hierdurch beschädigt werden.
- Waage niemals in explosionsgefährdeten Räumen betreiben. Die Serienausführung ist nicht Ex-geschützt.
- Die Waage darf nicht konstruktiv verändert werden. Dies kann zu falschen Wägeergebnissen, sicherheitstechnischen Mängeln sowie der Zerstörung der Waage führen.
- Die Waage darf nur gemäß den beschriebenen Vorgaben eingesetzt werden. Abweichende Einsatzbereiche/Anwendungsgebiete sind von KERN schriftlich freizugeben.

4.3 Gewährleistung

Gewährleistung erlischt bei

- Nichtbeachten unserer Vorgaben in der Betriebsanleitung
- Verwendung außerhalb der beschriebenen Anwendungen
- Veränderung oder Öffnen des Gerätes
- Mechanische Beschädigung und Beschädigung durch Medien, Flüssigkeiten natürlichem Verschleiß und Abnützung
- Nicht sachgemäße Aufstellung oder elektrische Installation
- Überlastung des Messwerkes

4.4 Prüfmittelüberwachung

Im Rahmen der Qualitätssicherung müssen die messtechnischen Eigenschaften der Waage und eines eventuell vorhandenen Prüfgewichtes in regelmäßigen Abständen überprüft werden. Der verantwortliche Benutzer hat hierfür ein geeignetes Intervall sowie die Art und den Umfang dieser Prüfung zu definieren. Informationen bezüglich der Prüfmittelüberwachung von Waagen sowie der hierfür notwendigen Prüfgewichte sind auf der KERN-Homepage (www.kern-sohn.com) verfügbar. In seinem akkreditierten Kalibrierlaboratorium können bei KERN schnell und kostengünstig Prüfgewichte und Waagen kalibriert werden (Rückführung auf das nationale Normal).

5 Grundlegende Sicherheitshinweise

5.1 Hinweise in der Betriebsanleitung beachten



⇒ Betriebsanleitung vor der Aufstellung und Inbetriebnahme sorgfältig durchlesen, selbst dann, wenn Sie bereits über Erfahrungen mit KERN- Waagen verfügen.

5.2 Ausbildung des Personals

Das Gerät darf nur von geschulten Mitarbeitern bedient und gepflegt werden.

6 Transport und Lagerung


6.1 Kontrolle bei Übernahme

Überprüfen Sie bitte die Verpackung sofort beim Eingang sowie das Gerät beim Auspacken auf eventuell sichtbare äußere Beschädigungen.


6.2 Verpackung/Rücktransport




- ⇒ Alle Teile der Originalverpackung für einen eventuell notwendigen Rücktransport aufbewahren.
- ⇒ Für den Rücktransport ist nur die Originalverpackung zu verwenden.
- ⇒ Vor dem Versand alle angeschlossenen Kabel und losen/beweglichen Teile trennen.

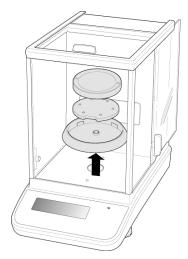


- ⇒ Evtl. vorgesehene Transportsicherungen wieder anbringen.
- ⇒ Alle Teile z.B. Glaswindschutz, Wägeplatte, Netzteil etc. gegen Verrutschen und Beschädigung sichern.

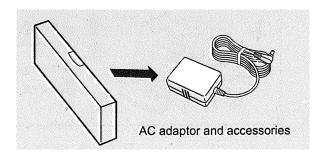



⇒ Netzadapter und Zubehör ein die kleine Schachtel packen

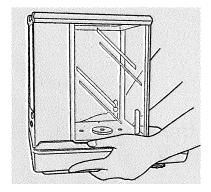


⇒ Waage mit beiden Händen anheben

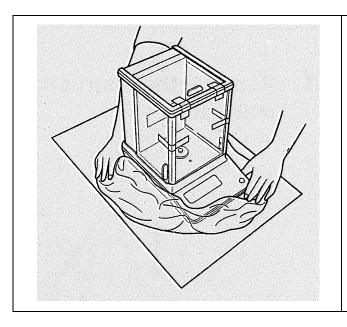

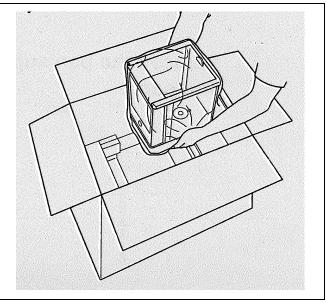

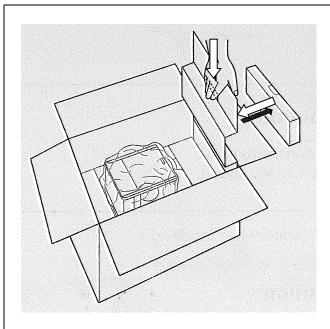

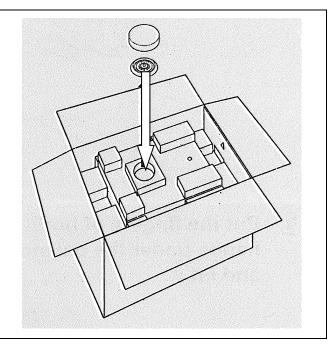

7 Auspacken, Aufstellung und Inbetriebnahme

7.1 Aufstellort, Einsatzort

Die Waagen sind so konstruiert, dass unter den üblichen Einsatzbedingungen zuverlässige Wägeergebnisse erzielt werden.

Exakt und schnell arbeiten Sie, wenn Sie den richtigen Standort für Ihre Waage wählen.

Am Aufstellort folgendes beachten:

- Waage auf eine stabile, gerade Fläche stellen.
- Extreme Wärme sowie Temperaturschwankungen z.B. durch Aufstellen neben der Heizung oder direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
- Waage vor direktem Luftzug durch geöffnete Fenster und Türen schützen.
- Erschütterungen während des Wägens vermeiden.
- Waage vor hoher Luftfeuchtigkeit, Dämpfen und Staub schützen.
- Das Gerät nicht über längere Zeit starker Feuchtigkeit aussetzen. Eine nicht erlaubte Betauung (Kondensation von Luftfeuchtigkeit am Gerät) kann auftreten, wenn ein kaltes Gerät in eine wesentlich wärmere Umgebung gebracht wird. In diesem Fall das vom Netz getrennte Gerät ca. 2 Stunden bei Raumtemperatur akklimatisieren.
- Statische Aufladung von Wägegut, Wägebehälter vermeiden.
- Nicht in explosivstoffgefährdeten Bereichen oder in durch Gase, Dämpfe und Nebel sowie durch Stäube explosionsgefährdeten Bereichen betreiben!
- Chemikalien (z.B. Flüssigkeiten oder Gase), welche die Waage innen oder außen angreifen und beschädigen können, sind fernzuhalten.
- Beim Auftreten von elektromagnetischen Feldern, bei statischen Aufladungen (z.B. beim Verwiegen / Zählen von Kunststoffteilen) sowie bei instabiler Stromversorgung sind große Anzeigeabweichungen (falsche Wägeergebnisse, sowie Beschädigungen der Waage) möglich. Der Standort muss dann gewechselt oder die Störquelle beseitigt werden.

7.2 Auspacken und Prüfen

Gerät und Zubehör aus der Verpackung nehmen, Verpackungsmaterial entfernen und am vorgesehenen Arbeitsplatz aufstellen. Überprüfen, ob alle Teile des Lieferumfangs vorhanden und unbeschädigt sind.

Lieferumfang / Serienmäßiges Zubehör:


- Waage
- Haken für Unterflurwägung
- Wägeplatte
- Wägeplattenträger
- Windschutzring
- Steckernetzteil
- Betriebsanleitung

7.3 Aufbauen, Aufstellen und nivellieren




Zur Genauigkeit der Wägeresultate von hochauflösenden Analysenwaagen trägt der richtige Standort entscheidend bei (s. Kap. 7.1)

⇒ Schirmring, Träger der Wägeplatte und Wägeplatte der Reihenfolge nach anbringen.

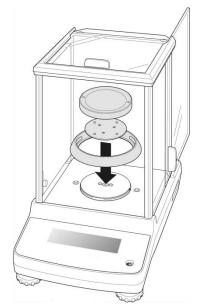

⇒ Die Waage mit Fußschrauben nivellieren, bis sich die Luftblase in der Libelle im vorgeschriebenen Kreis befindet.

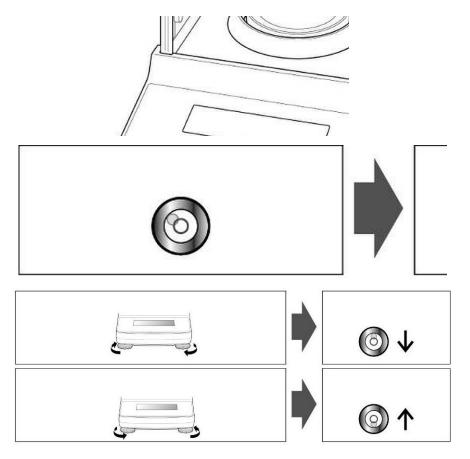

⇒ Nivellierung regelmäßig überprüfen

7.4 Netzanschluss



Länderspezifischen Netzstecker auswählen und am Netzgerät einstecken.



Kontrollieren, ob die Spannungsaufnahme der Waage richtig eingestellt ist. Die Waage darf nur an das Stromnetz angeschlossen werden, wenn die Angaben an der Waage (Aufkleber) und die ortsübliche Netzspannung identisch sind.

Nur KERN-Originalnetzgeräte verwenden. Die Verwendung anderer Fabrikate bedarf der Zustimmung von KERN.



Wichtig:

- Vor Inbetriebnahme das Netzkabel auf Beschädigungen überprüfen.
- Darauf achten, dass das Netzgerät nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommt.
- Der Netzstecker muss jederzeit zugänglich sein.

7.5 Anschluss von Peripheriegeräten

Vor Anschluss oder Trennen von Zusatzgeräten (Drucker, PC) an die Datenschnittstelle muss die Waage unbedingt vom Netz getrennt werden.

Verwenden Sie zu Ihrer Waage ausschließlich Zubehör und Peripheriegeräte von KERN, diese sind optimal auf Ihre Waage abgestimmt.

7.6 Erstinbetriebnahme

Um bei elektronischen Waagen genaue Wägeergebnisse zu erhalten, muss die Waage ihre Betriebstemperatur (siehe Anwärmzeit Kap.1) erreicht haben. Die Waage muss für diese Anwärmzeit an die Stromversorgung (Netzanschluss, Akku oder Batterie) angeschlossen sein.

Die Genauigkeit der Waage ist abhängig von der örtlichen Fallbeschleunigung.

Unbedingt die Hinweise im Kapitel Justierung beachten.

8 Justierung

Da der Wert der Erdbeschleunigung nicht an jedem Ort der Erde gleich ist, muss jede Waage – gemäß dem zugrunde liegenden physikalischen Wägeprinzip – am Aufstellort auf die dort herrschende Erdbeschleunigung abgestimmt werden (nur wenn die Waage nicht bereits im Werk auf den Aufstellort justiert wurde). Dieser Justiervorgang muss bei der ersten Inbetriebnahme, nach jedem Standortwechsel sowie bei Schwankungen der Umgebungstemperatur durchgeführt werden. Um genaue Messwerte zu erhalten, empfiehlt es sich zudem, die Waage auch im Wägebetrieb periodisch zu justieren.



Justierung möglichst nahe an der Höchstlast der Waage durchführen (empfohlenes Justiergewicht s. Kap. 1). Die Justierung ist aber auch mit Gewichten anderer Nennwerte oder Toleranzklassen möglich, messtechnisch aber nicht optimal. Die Genauigkeit des Justiergewichts muss in etwa der Ablesbarkeit [d] der Waage entsprechen, eher etwas besser. Infos zu Prüfgewichten finden Sie im Internet unter: http://www.kernsohn.com

 
- Stabile Umgebungsbedingungen beachten. Eine Anwärmzeit (s. Kap. 1) zur Stabilisierung ist erforderlich.
- Darauf achten, dass sich keine Gegenstände auf der Wägeplatte befinden.
- Vibrationen und Luftströme vermeiden.
- Justierung nur bei aufgelegter Standardwägeplatte durchführen.
- Bei Anschluss eines optionalen Druckers und aktivierter GLP-Funktion (☐ATA□UT. → PRNTPAR. → GLP → [AL-A]]) erfolgt die Ausgabe des Justierprotokolls.

8.1 Externe Justierung




- Mit [<] kann die Justierung abgebrochen werden
- Bei einem Justier-Fehler erscheint folgende Fehlermeldung: < [AL./ERR>


Externe Justierung im Menü aktivieren:



 ⇒ Folgendes Menü öffnen:
<SETUP> → <BALANCE>




⇒ <[AL/A]J> öffnen

 


- ⇒ <E X T.ERL> auswählen
- ⇒ Menü verlassen


Externe Justierung durchführen:

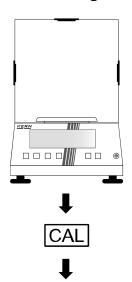


- ⇒ Waage entlasten
- ⇒ [ZERO] drücken

 ⇒ [CAL] drücken

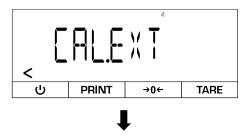



- ⇒ <ERLEXT> wird angezeigt
- ⇒ Erforderliches Justiergewicht in Gramm wird angezeigt und fängt an zu blinken

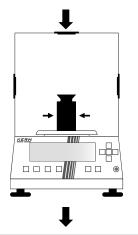

- U PRINT →0← TARE

- ⇒ Anzeige des Justiergewichtes hört auf zu blinken
- ⇒ Waage führt die externe Justierung durch

 
- ⇒ <ERLENII> wird angezeigt
- ⇒ Waage wechselt zurück in den Wägemodus
- ⇒ Justiergewicht entfernen

8.2 Externe Justierung mit benutzerdefiniertem Justiergewicht




- Mit [<] kann die Justierung abgebrochen werden
- Bei einem Justier-Fehler erscheint folgende Fehlermeldung: < FRL./ERR>

Benutzerdefiniertes Justiergewicht eingeben:




⇒ Folgendes Menü öffnen:

 




⇒ Eingabe bestätigen

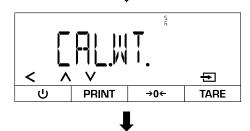


⇒ Waage kehrt zurück ins Menü

Externe Justierung mit benutzerdefiniertem Gewicht im Menü aktivieren:

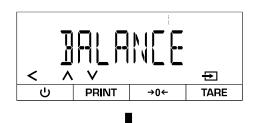

⇒ Folgendes Menü öffnen:

<SETUP> → <3ALANCE>

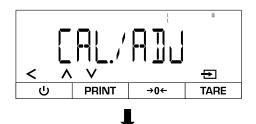


⇒ <[AL/A]J> öffnen




- ⇒ <E.E.RL.U.S.R> auswählen



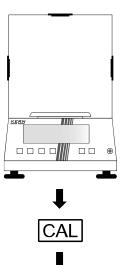

 
- ⇒ Waage entlasten
- ⇒ [ZERO] drücken
- ⇒ [CAL] drücken




- ⇒ Erforderliches Justiergewicht in Gramm wird angezeigt
- ⇒ Bestätigen



⇒ Auf der Anzeige erscheint < □ □ □ →

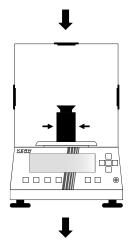

⇒ Justiergewicht mittig auf der Wägeplatte platzieren

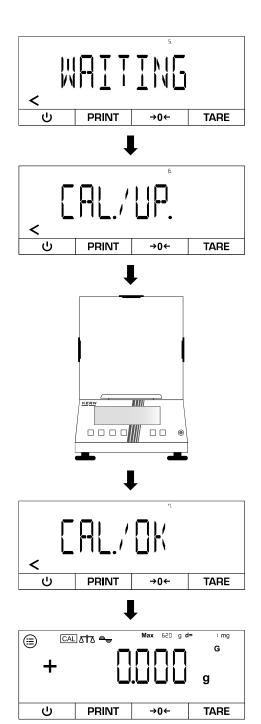

⇒ Waage führt die externe Justierung durch

⇒ Auf der Anzeige erscheint < □ AL./ □ P>

⇒ Justiergewicht von der Wägeplatte entfernen

⇒ Auf der Anzeige erscheint < □ □ HL./ □ H >


⇒ Die Waage wechselt in den Wägemodus

8.3 Interne Justierung




Die interne Justierung ist nur für folgende Serien verfügbar: TADT-A


Interne Justierung im Menü aktivieren:

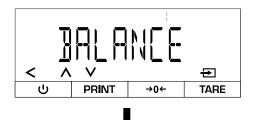

 ⇒ Folgendes Menü öffnen:
<SETUP> → <BALANCE>




⇒ <[AL/A]J> öffnen

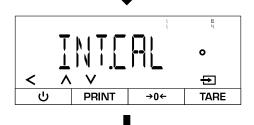


⇒ <INT.ERL> auswählen

Interne Justierung durchführen:

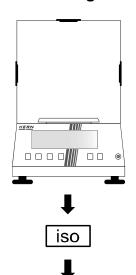

- ⇒ Waage entlasten
- ⇒ [ZERO] drücken
- ⇒ [iso] drücken

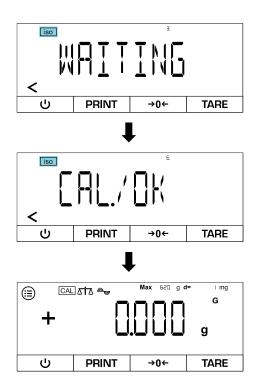

- ⇒ Die interne Justierung wird durchgeführt
- ⇒ Während der Justierung blinkt [iso]
- ⇒ Wenn die Justierung abgeschlossen ist, erscheint <□AL./□K> auf der Anzeige
- ⇒ Die Waage wechselt in den Wägemodus


8.4 Automatische interne Justierung (isoCAL)

Die isoCAL-Funktion bewirkt, dass die Waage anhand der Umgebungstemperatur und der Laufzeit automatisch eine interne Justierung durchführt.



Die isoCAL-Funktion ist bei den folgenden Serien immer aktiv und kann nicht deaktiviert werden: TADT-A


isoCAL im Menü aktivieren:

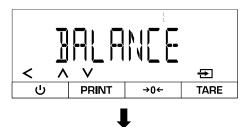

 \Rightarrow Folgendes Menü öffnen: $<5ETUP> \rightarrow$ <3RLANCE>



 
⇒ <ISOCAL>öffnen




⇒ Gewünschte Einstellung auswählen

⇒ Menü verlassen

Variante A - Manueller Start der internen Justierung nach Aufforderung:

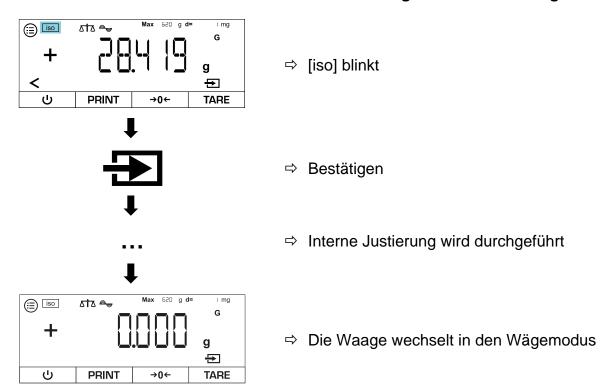


Variante B - Automatischer Start der internen Justierung:

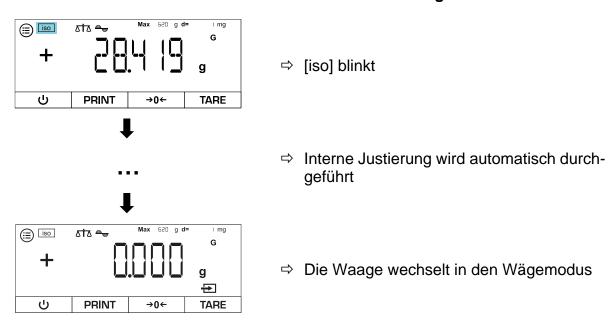


9 Basisbetrieb

9.1 Allgemeine Hinweise für den Betrieb mit Windschutz

Achten Sie darauf, dass bei den Wägevorgängen die Türen der Waage geschlossen sind, um genaue Wägeergebnisse zu erhalten.

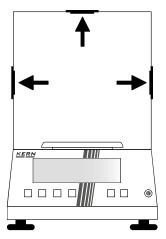

9.2 Einschalten

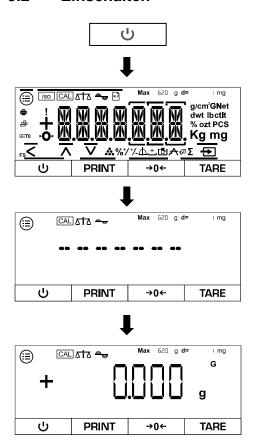


- ⇒ [ON] drücken
- ⇒ Die Anzeige der Waage schaltet sich ein
- ⇒ Die Waage führt einen Selbsttest durch
- ⇒ Die Waage zeigt die Modellnummer an
- ⇒ Die Waage führt eine interne Justierung durch (nur TADT-A)
- ⇒ Die Waage wechselt in den Wägemodus
- ⇒ Die Waage ist jetzt einsatzbereit

9.3 Standby-Modus



Um die Waage komplett auszuschalten, muss diese vom Stromnetz getrennt werden. Dies wird aufgrund der Anwärmzeit jedoch nicht empfohlen, wenn die Waage im regelmäßigen Einsatz ist.

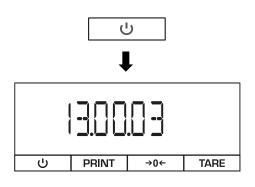


- ⇒ Bei eingeschalteter Waage [ON] drücken
- ⇒ Die Waage wechselt in den Standby-Modus und zeigt die eingestellte Uhrzeit an

9.4 Nullstellen

Um optimale Wägeergebnisse zu erreichen, vor dem Wägen die Waage nullstellen. Nullstellen ist nur im Bereich ± 2% Max. möglich.

Bei Werten größer ± 2% Max. erscheint die Fehlermeldung < PRE 3 - T>. Dies bedeutet, dass die Waage belastet ist und tariert werden muss.

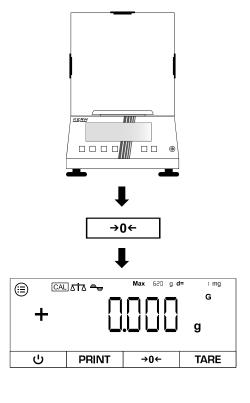


⇒ Waage entlasten

⇒ [ZERO] drücken

⇒ Die Waage führt eine Nullstellung durch

9.5 Tarieren

Das Eigengewicht beliebiger Wägebehälter lässt sich auf Knopfdruck wegtarieren, damit bei nachfolgenden Wägungen das Nettogewicht des Wägegutes angezeigt wird.

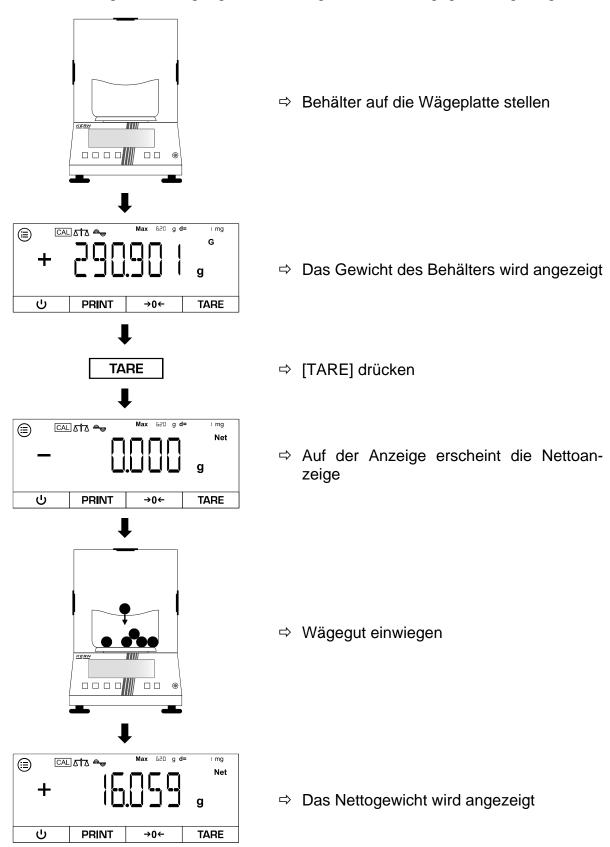



- Bei entlasteter Waage wird der gespeicherte Tarawert mit negativem Vorzeichen angezeigt.
- Zum Löschen des gespeicherten Tarawertes Wägeplatte entlasten und **TARE**-Taste oder **ZERO**-Taste drücken.
- Der Tariervorgang kann beliebige Male wiederholt werden, beispielsweise beim Einwiegen von mehreren Komponenten zu einer Mischung (Zuwiegen). Die Grenze ist dann erreicht, wenn der Tarierbereich ausgelastet ist.


10 Applikationen



Bei allen Applikationen lässt sich das Ergebnis an ein angeschlossenes Gerät ausgeben, wenn [PRINT] gedrückt wird.


10.1 Auswahl einer Wägeapplikation

Menü aufrufen und Wägeapplikation auswählen:

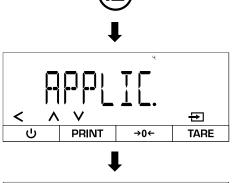

⇒ Menü öffnen




 

- ⇒ Gewünschte Applikation auswählen (Übersicht über die Applikationen siehe Kap. 11.2)
- ⇒ Die ausgewählte Applikation wird mit einem Kreis markiert



Weitere Einstellungen zu einer Wägeapplikation vornehmen:

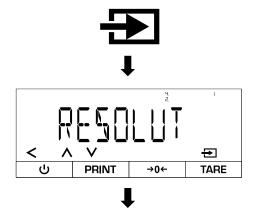

- ⇒ Durch erneutes Drücken der Bestätigungs-Taste erreicht man die Einstellungs-Ebene der ausgewählten Applikation
- ⇒ Einstellungen vornehmen

Menü verlassen:



⇒ Menü über die Navigationstaste [<] verlassen, sobald alle gewünschten Einstellungen vorgenommen wurden</p>


10.2 Einfaches Wägen

10.2.1 Applikationsmenü


⇒ APPLIC → WEIGH

Parameter	Einstellung	Code	Beschreibung
UNIT	n	4.1.1	Aktiviert die Schaltfläche, um zwischen Wä- geeinheiten umzuschalten
g/cm³GNet dwt lbctlt % ozt PCS Kg mg	OFF	4112	Deaktiviert die Schaltfläche, um zwischen Wägeeinheiten umzuschalten
APPFILT	ПП	4 (2.1	Aktiviert die Schaltfläche für den Schnellzu- griff des Applikations-Filters "Wägen" oder "Füllen"
Δίδ	OFF	4 (2.2	Deaktiviert die Schaltfläche für den Schnell- zugriff des Applikations-Filters "Wägen" oder "Füllen"
TMBIENT	ПП	4.13.1	Aktiviert die Schaltfläche für den Schnellzu- griff auf die Einstellung der Umgebungsbe- dingungen
	OFF	4. (3.2	Deaktiviert die Schaltfläche für den Schnell- zugriff auf die Einstellung der Umgebungs- bedingungen

 10.2.2 Einfache Wägung durchführen



- ⇒ Folgendes Menü öffnen:
 <APPLIC> → <WEIGH>
- ⇒ Applikation anwählen
- ⇒ Menü verlassen

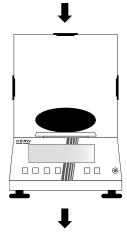

- ⇒ Ggf. Nullstellen oder Tarieren
- ⇒ Wägegut auflegen



⇒ Gewichtswert ablesen



Überlast-Warnung

Überlastungen des Gerätes über die angegebene Höchstlast (Max), abzüglich einer eventuell bereits vorhandenen Taralast, unbedingt vermeiden. Das Gerät könnte hierdurch beschädigt werden.

Die Überschreitung der Höchstlast wird mit der Anzeige <HIGH> angezeigt. Waage entlasten bzw. Vorlast verringern.

10.2.3 Unterflurwägung durchführen

⚠ VORSICHT



Bruchgefahr durch Überlastung des Hakens

Herabfallende Lasten können zu Verletzungen führen

- ⇒ Kontrollieren Sie die Waage vor jeder Verwendung auf Schadenfreiheit und einwandfreie Funktion.
- ⇒ Achten Sie darauf, dass sich unter der Last keine Lebewesen oder Gegenstände befinden, die Schaden nehmen könnten.

HINWEIS



⇒ Nach Beendigung der Unterflurwägung muss die Öffnung am Waagenboden unbedingt wieder verschlossen werden (Staubschutz).

Mit Hilfe der Unterflurwägung können Gegenstände, welche aufgrund ihrer Größe oder Form nicht auf die Waagschale gestellt werden können, gewogen werden.

Unterflurwägung durchführen:

 
- 1. Waage ausschalten.
- 2. Waage umdrehen.
- 3. Verschlussdeckel am Waagenboden öffnen.
- 4. Waage über eine Öffnung stellen.
- **5.** Haken vollständig eindrehen.
- 6. Wägegut anhängen und Wägung durchführen.

10.2.4 Wägeeinheit wechseln


Verfügbare Wägeeinheiten für den Schnellzugriff im Menü aktivieren:




⇒ Folgendes Menü öffnen:
<5ETUP> → <3ALANCE>



⇒ <WT.UNIT> öffnen

 

 ⇒ Gewünschte Wägeeinheit auswählen (Verfügbare Wägeeinheiten in den technischen Daten nachlesen)



⇒ Ausgewählte Wägeeinheiten werden mit einem Kreis markiert



€

TARE

⇒ Weitere Wägeeinheiten wie oben ebschrieben durchschalten und auswählen




⇒ Menü über die Navigationstaste [<] verlassen, sobald alle gewünschten Wägeeinheiten ausgewählt wurden</p>



1

Wägeeinheit während des Betriebs wechseln:

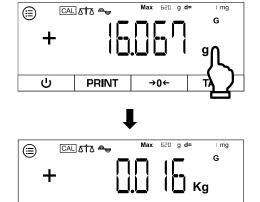

→0←

PRINT

⇒ Wägeeinheiten-Feld berühren (Schnellzugriff muss aktiviert sein → siehe Kap. 10.2.1)

⇒ Die Anzeige wechselt die Wägeeinheit



О

Um die Funktion für den Schnellzugriff zu deaktivieren folgende Einstellung vornehmen:

APPLIC → WEIGH → UNIT → OFF

TARE

Nach dieser Einstellung zeigt die Waage nur noch die zuletzt aktive Wägeeinheit an.

10.3 Zählen


Die Applikation "Zählen" ermöglicht das Zählen mehrerer Teile auf der Wägeplatte. Die Waage benötigt das durchschnittliche Stückgewicht, um die Stückzahl zu ermitteln. Dazu wird eine festgelegte Anzahl an Teilen als Referenzstückzahl aufgelegt. Aus dieser Anzahl wird das durchschnittliche Stückgewicht berechnet, das als Grundlage für die Zählung dient. Grundsätzlich gilt: Je höher die Referenzstückzahl, desto größer die Zählgenauigkeit.

10.3.1 Applikationsmenü

⇒ APPLIC → COUNT


Parameter	Einstellung	Code	Beschreibung
RESOLUT	DISPACC	42. ()	Zähl-Auflösung ist gleich wie die Anzeige- Auflösung
	IØFOL I	42. 12	Zähl-Auflösung ist 10 Mal feiner als die Anzeige-Auflösung
	100FOL 1	42. (3	Zähl-Auflösung ist 100 Mal feiner als die Anzeige-Auflösung

10.3.2 Zählung durchführen

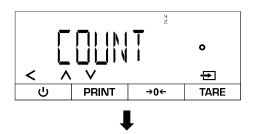


- ⇒ Folgendes Menü öffnen:
 <PPLIC> → <COUNT>
- ⇒ Applikation anwählen


Referenz-Stückzahl wiegen:

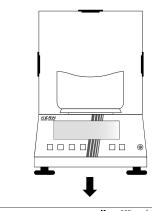

 - ⇒ Ggf. Nullstellen
- ⇒ Wenn nötig, leeren Behälter auf die Wägeplatte stellen und tarieren




⇒ Die Waage ist jetzt im Zähl-Modus

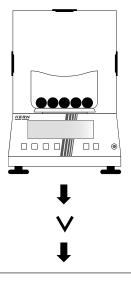


⇒ Referenz-Stückzahl auflegen



 
⇒ [v] drücken



⇒ Anzahl der Referenzstücke auswählen

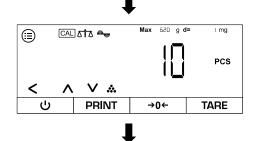

Gesamt-Stückzahl wiegen:

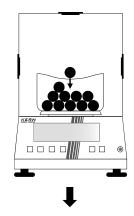

⇒ Weitere Stücke auflegen



⇒ Gesamt-Stückzahl ablesen

10.4 Prozentwägen


Die Applikation "Prozentwägen" ermöglicht die Bestimmung des prozentualen Anteils einer Probe, bezogen auf ein Referenzgewicht.

10.4.1 Applikationsmenü

⇒ APPLIC → PERCENT

Parameter	Einstellung	Code	Beschreibung
JEC.PLC5	NONE	43.11	Prozentwert wird ohne Dezimalstellen ange- zeigt
	IDECPL	43.12	Prozentwert wird mit einer Dezimalstelle an- gezeigt
	2 DECPL	43.13	Prozentwert wird mit zwei Dezimalstellen angezeigt
	3 DECPL	43.14	Prozentwert wird mit drei Dezimalstellen angezeigt

 
10.4.2 Prozentwägung durchführen




- ⇒ Folgendes Menü öffnen:
 <PERCENT>
- ⇒ Applikation anwählen




Referenz-Gewicht wiegen:

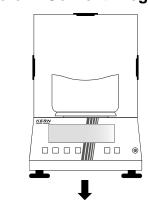

 - ⇒ Ggf. Nullstellen
- ⇒ Wenn nötig, leeren Behälter auf die Wägeplatte stellen und tarieren




⇒ Die Waage ist jetzt im Prozent-Modus

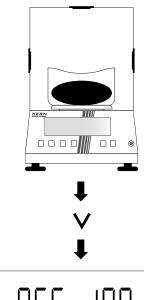


⇒ Referenz-Gewicht auflegen



 
⇒ [v] drücken



⇒ Prozentwert des Referenz-Gewichtes auswählen

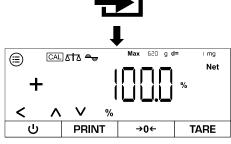


⇒ Aktueller Prozentwert wird angezeigt

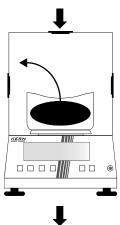

⇒ Referenz-Gewicht entfernen

Prozentwert einer anderen Last ermitteln:

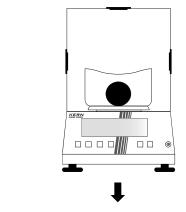

⇒ Neue Last auflegen



⇒ Prozentwert der Last bezogen auf das Referenz-Gewicht wird angezeigt

10.5 Netto-Total


Die Applikation "Netto-Total" ermöglicht das Verwiegen einzelner Komponenten zu einer Mixtur.

10.5.1 Applikationsmenü

⇒ APPLIC → NET.TOT

Parameter	Einstellung	Code	Beschreibung
PRT.COMP	□N	५५ । ।	Werte der einzelnen Komponenten werden ausgegeben
	OFF	44 (2	Werte der Komponenten werden nicht ausgegeben

 
10.5.2 Netto-Total-Wägung durchführen



- ⇒ Folgendes Menü öffnen:
 <PPLIC> → <NET.TOT>
- ⇒ Applikation anwählen



 - ⇒ Ggf. Nullstellen
- ⇒ Wenn nötig, leeren Behälter auf die Wägeplatte stellen und tarieren




⇒ Erste Komponente einwiegen









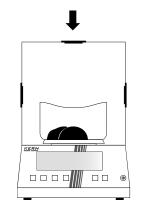





- ⇒ Die Waage zeigt das Gewicht der Komponente an
- ⇒ Bestätigen
- ⇒ Die Waage speichert das Gewicht der Komponente (Die Nummer unten links zeigt die Anzahl der eingewogenen Komponenten an)
- ⇒ Die Waage tariert automatisch

⇒ Die n\u00e4chste Komponente einwiegen

- ⇒ Die Waage zeigt das Gewicht der Komponente an
- ⇒ Bestätigen
- ⇒ Die Waage speichert das Gewicht der Komponente
- ⇒ Für weitere Komponenten wie oben beschrieben weiter machen



- Mit [^] oder [V] kann zwischen den Anzeigen der aktuellen Anzahl der eingewogenen Komponenten, dem Gesamtgewicht und der Anzeige des aktuellen Gewichtes gewechselt werden
- Mit [<] kann die aktuelle Rezeptur abgebrochen werden
- Wenn die Waage mit einem Peripheriegerät (z.B. Drucker, Computer) verbunden ist, kann ein Protokoll ausgegeben werden.

10.6 Dynamisches Wägen

Die Applikation "Dynamisches Wägen" ermöglicht das Wiegen von unruhigen Lasten (z.B. Tiere). Sobald die Gewichtsschwankungen sich innerhalb eines bestimmten Bereichs bewegen, kann die Waage das Messergebnis "einfrieren" und anzeigen.

10.6.1 Applikationsmenü

⇒ APPLIC → ANIMWG

Parameter	Einstellung	Code	Beschreibung
ACTIVIT	CALM	45.11	Dynamisches Wiegen: Last bewegt sich kaum
	ACTIV	45. 12	Dynamisches Wiegen: Last bewegt sich
	VACTIV	45. 13	Dynamisches Wiegen: Last bewegt sich stark
START	MANUAL	45.2. 1	Dynamisches Wiegen muss manuell im Start-Bildschirm aktiviert werden
	AUTO	45.2.2	Dynamisches Wägen wird automatisch gestartet, wenn unruhige Last aufliegt

10.6.2 Dynamische Wägung durchführen




- ⇒ Folgendes Menü öffnen:

 <PPLIC> → <PNIMWG>
- ⇒ Applikation anwählen

Aktivitäts-Level der Probe einstellen:

TARE

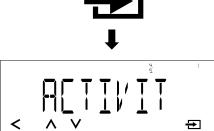


PRINT

- ⇒ Bestätigen
- ⇒ <\PETIVIT> auswählen


 Aktivitäts-Level auswähler
- ⇒ Aktivitäts-Level auswählen (siehe Kap. 10.6.1)
- ⇒ Menü verlassen

Durchschnittliche Anzahl der Messzyklen einstellen:

 Je höher der eingestellte Wert, desto mehr Messungen werden aufgenommen, bevor ein Ergebnis angezeigt wird. Wenn die aufliegende Last zu unruhig ist, werden die Messungen gestoppt und neu begonnen.




⇒ [v] drücken

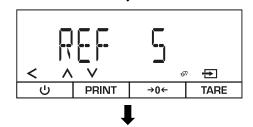


- ⇒ Waage wechselt nach dem Bestätigen zurück in den Wägemodus

Dynamische Wägung durchführen:

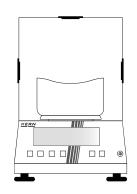

- ⇒ Wenn nötig, leeren Behälter auf die Wägeplatte stellen und tarieren

Variante A – Manueller Start (<5 THPT> → <MHNUHL>):

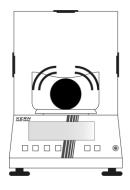

- ⇒ Probe auflegen
- ⇒ Bestätigen



Variante B – Automatischer Start (<5 TRRT> → <RUTO>):








- \Rightarrow Probe auflegen
- ⇒ Erneut Bestätigen



Messergebnis ablesen:

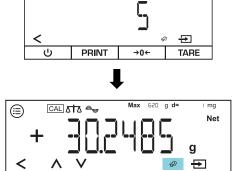

TARE

- ⇒ Messung wird durchgeführt und verbleibende Anzahl der Messzyklen wird angezeigt (im Beispiel = 5 Zyklen)
- ⇒ [<] drücken, um Ansicht zu verlassen und eine neue Messung durchzuführen

10.7 Kalkulation

Die Anwendung "Kalkulation" ermöglicht die Berechnung des Gewichts über Multiplikation oder Division. Hiermit kann z.B. das Flächengewicht berechnet werden.


10.7.1 Applikationsmenü

PRINT

⇒ APPLIC → CALC

Parameter	Einstellung	Code	Beschreibung
METHOD	MUL	4.6. ()	Methode: Multiplikation
	DIV	46. 12	Methode: Division
]EC.PLC5	NONE	4.6.2. 1	Keine Dezimalstehle
	IDECPL	46.2.2	Eine Dezimalstelle
	2 DECPL	4.6.2.3	Zwei Dezimalstellen
	3 DECPL	46.2.4	Drei Dezimalstellen


10.7.2 Kalkulation durchführen

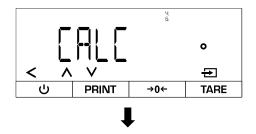

- ⇒ Folgendes Menü öffnen:
 <PPLIC> → <EALC>
- ⇒ Applikation anwählen

 Methode auswählen:







- ⇒ <METH□11> auswählen
- ⇒ Methode auswählen
- ⇒ Ggf. weitere Einstellungen vornehmen (siehe Kap. 10.7.1)
- ⇒ Menü verlassen



Faktor oder Divisor eingeben:

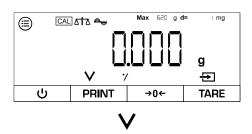


⇒ [v] drücken

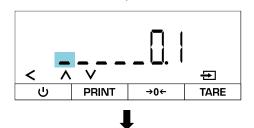

⇒ Wert eingeben (Numerische Eingabe siehe Kap. 3.2.2)



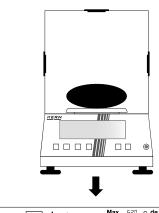


- ⇒ Ggf. Nullstellen oder Tarieren
- ⇒ Wägegut auflegen



⇒ Gewichtswert wird angezeigt



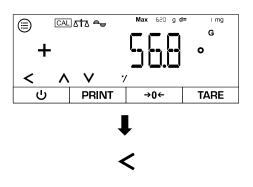

⇒ Ergebnis der Kalkulation wird angezeigt

⇒ [<] drücken, um aktuelle Kalkulation zu beenden

10.8 Dichtebestimmung

Bei der Dichtebestimmung von Festkörpern wird der Festkörper zuerst in Luft und anschließend in einem Hilfsmedium (z.B. destilliertes Wasser oder Ethanol) gewogen, dessen Dichte bekannt ist. Aus der Gewichtsdifferenz resultiert der Auftrieb, aus dem die Software die Dichte berechnet. Die spezifische Dichte des verwendeten Mediums muss dem Anwender hierbei bekannt sein.

Zur Dichtebestimmung sind die folgenden Schritte notwendig:

- 1. Messausrüstung vorbereiten
- 2. Wägeapplikation zur Dichtebestimmung auswählen
- 3. Stoffart der Probe auswählen (z.B. flüssig oder fest)
- 4. Spezifische Dichte des Hilfsmediums einstellen
- 5. Probe ohne Hilfsmedium wiegen
- 6. Probe im Hilfsmedium wiegen

10.8.1 Applikationsmenü

⇒ APPLIC → DENSITY

Parameter	Einstellung	Code	Beschreibung
DECPLC5	NONE	५ ७ । ।	Keine Dezimalstehle
	IDECPL	47. l2	Eine Dezimalstelle
	2 DECPL	47. l3	Zwei Dezimalstellen
_	3 DECPL	५ ७, १५	Drei Dezimalstellen
DEC.TYPE	LIQUID	47.2. I	Flüssige Probe
	SOLID	47.2.2	Feste Probe
	POWDER	47.2.3	Pulverförmige Probe
	POROUS	4724	Poröse Probe


10.8.2 Messausrüstung vorbereiten

HINWEIS



- ⇒ Nach Beendigung der Unterflurwägung muss die Öffnung auf der Unterseite der Waage unbedingt wieder geschlossen werden, damit keine Fremdkörper in die Waage gelangen können (Staubschutz).
- ⇒ Der Tauchkorb darf den Behälter nicht berühren, da dies zu falschen Ergebnissen führen kann.

Aufbau der Messausrüstung bei Dichtebestimmung über Unterflurwägung:

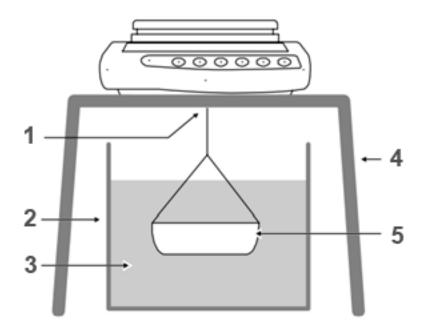

Pos. Bezeichnung


- 1 Tauchkorb an der Vorrichtung zur Unterflurwägung
- 2 Behälter für Hilfsmedium
- 3 Hilfsmedium
- 4 Stabiler Tisch für die Waage
- 5 Tauchkorb



Als Alternative zur Unterflurwägung kann ein Dichtebestimmungs-Set verwendet werden.

Informationen zu Dichtebestimmungs-Sets finden Sie auf <u>www.kern-sohn.com</u>

10.8.3 Dichtebestimmung durchführen

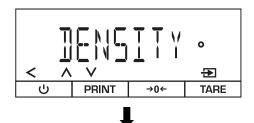


- ⇒ Folgendes Menü öffnen:
 <PPLIC> → <IENSITY>
- ⇒ Applikation anwählen

Stoffart der Probe auswählen:




⇒ Bestätigen

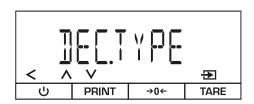

- ⇒ <IEC.TYPE> auswählen
- ⇒ Stoffart auswählen
- ⇒ Ggf. weitere Einstellungen vornehmen (siehe Kap. 10.8.1)




Wert für die spezifische Dichte des Hilfsmediums eingeben (Wert muss bekannt sein):

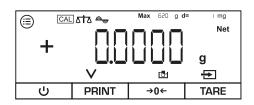


⇒ [v] drücken



 



⇒ Bestätigen

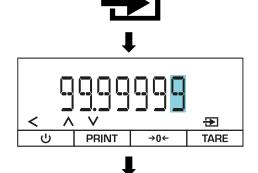

⇒ Wert für die spezifische Dichte des Hilfsmediums eingeben (Einheit g / cm³; Numerische Eingabe siehe Kap. 3.2.2)

Dichtebestimmung durchführen (Beispiel für Unterflurwägung):

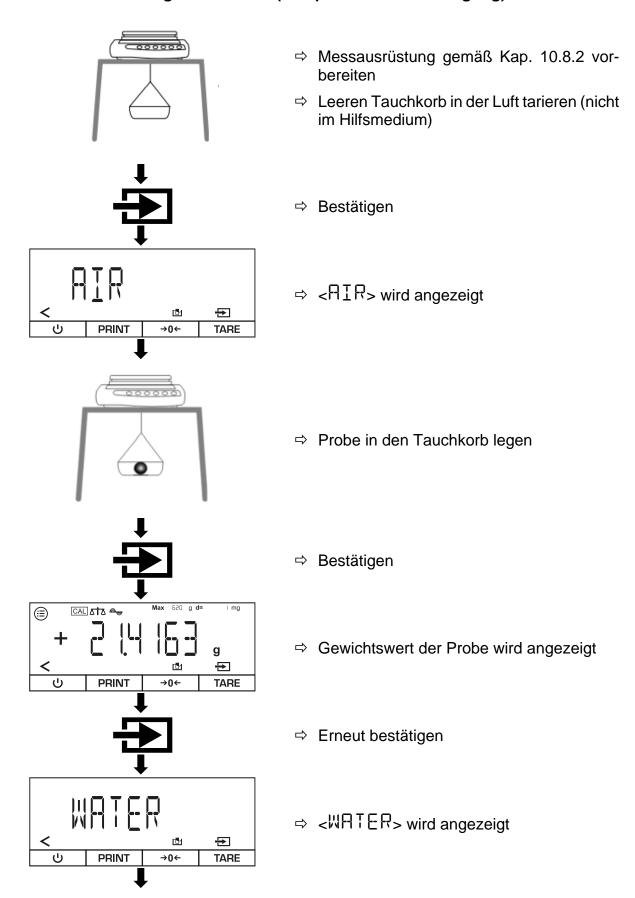

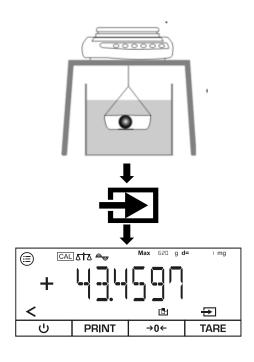

- ⇒ Behälter mit Wasser oder anderer Flüssigkeit unter der Waage platzieren
- ⇒ Probe in den Tauchkorb legen
- ⇒ Bestätigen
- ⇒ Dichte der Probe wird angezeigt
- ⇒ [<] drücken, um aktuelle Dichtebestimmung zu beenden

10.9 Statistik-Funktion

Die Statistik-Funktion nimmt bis zu 99 Werte auf und wertet diese statistisch aus. Nachfolgende Werte werden gespeichert und ausgegeben:

- Höchster Wert (Maximum)
- Niedrigster Wert (Minimum)
- Anzahl der gemessenen Proben
- Standardabweichung
- Durchschnitt


Damit die Funktion verwendet werden kann, muss ein Drucker angeschlossen und konfiguriert sein.

10.9.1 Applikationsmenü

⇒ APPLIC → STATIST

Parameter	Einstellung	Code	Beschreibung
PRT.COMP	П	4.8. ()	Werte der einzelnen Komponenten werden ausgegeben
	OFF	48. 12	Werte der Komponenten werden nicht ausgegeben
TARSTAT	Π	44 ()	Aktiviert das automatische Tarieren nach dem Einwiegen einer Komponente
	OFF	44 (2	Deaktiviert das automatische Tarieren nach dem Einwiegen einer Komponente

 10.9.2 Statistik erstellen



- ⇒ Folgendes Menü öffnen:
 <PPLIC> → <STHTIST>
- ⇒ Applikation anwählen

Automatisches Tarieren aktivieren / deaktivieren:






- ⇒ <TAR5TAT> auswählen
- ⇒ Tarier-Modus auswählen (siehe Kap. 10.9.1)
- ⇒ Menü verlassen




Variante A - Statistik-Funktion anwenden mit < THR.5 THT> → < □ 1 > :




⇒ Die Waage ist jetzt im Statistik-Modus

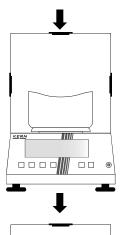

 
- ⇒ Ggf. Nullstellen
- ⇒ Wenn nötig, leeren Behälter auf die Wägeplatte stellen und tarieren



- ⇒ Gewicht auflegen
- ⇒ Bestätigen

 

⇒ Gewichtswert wird gespeichert (Die Nummer unten links zeigt die Anzahl der Wägungen an)

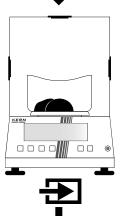


- ⇒ Das n\u00e4chste Gewicht einwiegen
- ⇒ Bestätigen

⇒ Für weitere Wägungen wie oben beschrieben weiter machen


Variante B - Statistik-Funktion anwenden mit < THR.5 THT> → < □FF>:



 
⇒ Die Waage ist jetzt im Statistik-Modus



 
- ⇒ Ggf. Nullstellen
- ⇒ Wenn nötig, leeren Behälter auf die Wägeplatte stellen und tarieren



- ⇒ Gewicht auflegen
- ⇒ Bestätigen

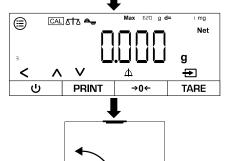

- ⇒ Gewichtswert wird gespeichert (Die Nummer unten links zeigt die Anzahl der Wägungen an)
- ⇒ Gewicht entfernen oder tarieren

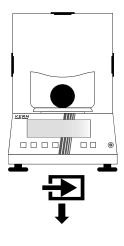

- ⇒ Das n\u00e4chste Gewicht einwiegen
- ⇒ Bestätigen

⇒ Für weitere Wägungen wie oben beschrieben weiter machen



- Mit [A] oder [Y] kann zwischen den Anzeigen des aktuellen Gewichtes, der Anzeige der Proben-Nummer und dem Durchschnittsgewicht gewechselt werden
- Mit [<] können alle Werte gelöscht werden
- Wenn die Waage mit einem Peripheriegerät (z.B. Drucker, Computer) verbunden ist, kann ein Protokoll ausgegeben werden.

10.10 Spitzenwert-Funktion

Die Spitzenwert-Funktion ermittelt den maximalen Gewichtswert (Spitzenwert / Peak) einer Probe. Hierzu wird die Probe von der Wägeplatte entnommen und die Waage ermittelt automatisch innerhalb von 5 Sekunden den Spitzenwert.

10.10.1 Applikationsmenü

⇒ APPLIC → PEAKHL]

Parameter	Einstellung	Code	Beschreibung
APPL Y	ATSTA]	49.11	Stabile Spitzenwerte werden gehalten
	M/OSTB	4.9. (2	Alle Spitzenwerte werden gehalten

10.10.2 Spitzenwert-Funktion anwenden

 


- ⇒ Folgendes Menü öffnen: <PPI TC> → <PRKHI TI>
- ⇒ Applikation anwählen

Alle Werte nur stabile Werte halten (Einstellung):




⇒ Bestätigen




- ⇒ <RPPL Y > auswählen
- ⇒ Einstellung auswählen (siehe Kap. 10.10.1)
- ⇒ Menü verlassen

Spitzenwerte messen:

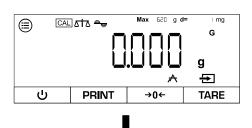

⇒ Die Waage ist jetzt im Spitzenwert-Modus

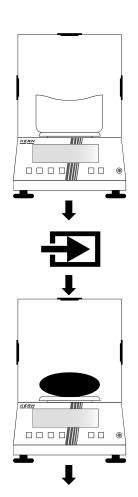


⇒ Ggf. Nullstellen oder Tarieren

⇒ Bestätigen, um die Spitzenwert-Messung zu starten

⇒ Gewicht auflegen

 Spitzenwert anzeigen:



- ⇒ Aktuelles Gewicht wird angezeigt
- ⇒ [v] drücken



- ⇒ Spitzenwert wird angezeigt



- Mit [V] kann zwischen den Anzeigen des aktuellen Gewichtes und der Anzeige des aktuellen Spitzenwertes gewechselt werden
- Mit [<] kann die aktuelle Spitzenwert-Messung beendet werden
- Wenn die Waage mit einem Peripheriegerät (z.B. Drucker, Computer) verbunden ist, kann ein Protokoll ausgegeben werden.

10.11 Toleranzwägen


Das Einstellen eines Toleranzbereichs ermöglicht Ihnen die schnelle Kontrolle, ob ein Gewichtswert innerhalb bestimmter Grenzen liegt.

10.11.1 Applikationsmenü

⇒ APPLIC → CHECKWG


Parameter	Einstellung	Code	Beschreibung
INPUT	MANUAL	4.10.1.1	Grenzwerte werden numerisch eingegeben
	MCNALUE	4 10.12	Grenzwerte werden automatisch durch Auflegen der Last übernommen
AUTOPRT	OFF	4 10.2.1	Automatischer Ausruck deaktiviert
	OK ONF A	4. 10.2.2	Nur Werte, die innerhalb der Grenzen liegen, werden gedruckt
	NOTOK	4. 10.2.3	Nur Werte, die außerhalb der Grenzen liegen, werden gedruckt
	П	4. 10.2.4	Alle Werte werden gedruckt

 10.11.2 Toleranzwägung durchführen





- ⇒ Folgendes Menü öffnen:
 <a href="mailto:APP
- ⇒ Applikation anwählen
- ⇒ Menü verlassen

Grenzwerte einstellen:

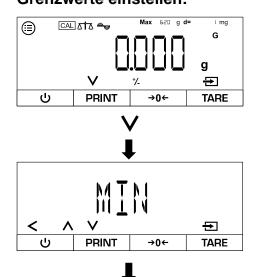

  - ⇒ Die Waage ist jetzt im Toleranzwäge-Modus
- ⇒ [v] drücken
- ⇒ Oberen oder unteren Grenzwert auswählen






⇒ Danach anderen Grenzwert auswählen und eingeben

⇒ Grenzwert eingeben (Numerische Eingabe

- ⇒ Bestätigen
- ⇒ Menü verlassen



 Toleranzwägung durchführen:



⇒ Ggf. Nullstellen oder Tarieren



⇒ Bestätigen, um die Spitzenwert-Messung zu starten



- ⇒ Wägegut auflegen

Anzeige:

Nur Gewichtswert Innerhalb der Toleranz
HH Oberer Grenzwert überschritten
LL Unterer Grenzwert unterschritten



- Mit [A] oder [V] kann zwischen den Anzeigen der gespeicherten Grenzwerte und der Anzeige des aktuellen Gewichtes gewechselt werden
- Mit [<] kann die aktuelle Toleranzwägung beendet werden
- Wenn die Waage mit einem Peripheriegerät (z.B. Drucker, Computer) verbunden ist, kann ein Protokoll ausgegeben werden.

10.12 Summieren


Die Applikation Summieren ermöglicht Ihnen das Wiegen verschiedener Proben und das Aufsummieren der Gewichtswerte. Diese Funktion kann zum Beispiel für das Wiegen einzelner Chargen verwendet werden, um den Gesamtbestand zu ermitteln.

10.12.1 Applikationsmenü

⇒ APPLIC → TOTAL

Parameter	Einstellung	Code	Beschreibung
PRT.COMP	ΠN	41111	Werte der einzelnen Komponenten werden ausgegeben
	OFF	41112	Werte der Komponenten werden nicht ausgegeben


10.12.2 Summierung durchführen

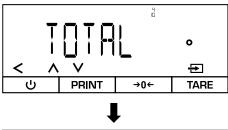

- ⇒ Folgendes Menü öffnen:
 <APPLIC> → <TOTAL>
- ⇒ Applikation anwählen



⇒ Die Waage ist jetzt im Summier-Modus

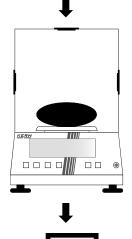

- ⇒ Ggf. Nullstellen oder Tarieren
- ⇒ Gewicht auflegen
- ⇒ Stabilen Wägewert abwarten



- ⇒ Bestätigen
- ⇒ Gewichtswert wird gespeichert (Die Nummer unten links zeigt die Anzahl der Werte im Summier-Speicher an)





- ⇒ Neues Gewicht auflegen
- ⇒ Bestätigen
- ⇒ Ggf. weitere Wägungen durchführen



- Mit [^] oder [V] kann zwischen den Anzeigen der aktuellen Anzahl der Werte im Summier-Speicher und der Anzeige des aktuellen Gewichtes gewechselt werden
- Mit [<] kann die aktuelle Summierung beendet werden
- Wenn die Waage mit einem Peripheriegerät (z.B. Drucker, Computer) verbunden ist, kann ein Protokoll ausgegeben werden.

11 Menü

11.1 Navigation im Menü

Taste		Name	
		Menü öffnen	
٨	V	 Menü-Punkte oder Einstellungen vorwärt oder rückwärts blättern 	
<		In vorheriges Menü zurückkehren oder Menü verlassen	
Ð		Aktuelle Auswahl bestätigen	

11.2 Haupt-Menü

Ebene 1	Ebene 2	Code	Beschreibung
SETUP		{	Setup-Menü → siehe Kap. 11.3
	BALANCE	l l	Grundlegende Waagen-Einstellungen → siehe Kap. 11.3.1
	GENSERV.	l2.	Werkseinstellungen → siehe Kap. 11.3.2
DEVICE		2.	Geräte-Einstellungen → siehe Kap. 11.4
	EXTRA S	2. (Benutzer-Anpassungen → siehe Kap. 11.4.1
	62-535	2.2.	RS-232-Einstellungen → siehe Kap. 11.4.2
	₽ 2 -485	2.3.	RS-485-Einstellungen → siehe Kap. 11.4.2
	U53	2.4.	USB-Einstellungen → siehe Kap. 11.4.2
DATADUT.		3.	Datenausgabe-Einstellungen → siehe Kap. 11.5
	PRATINA	∃. I	Druck-Einstellungen

Ebene 1	Ebene 2	Code	Beschreibung
APPLIC.		4	Applikationen → siehe Kap. 10
	WEIGH	4. (Einfaches Wägen → siehe Kap. 10.1
	COUNT	4.2.	Zählen → siehe Kap. 10.3
	PERCENT	4.3.	Prozentwägen → siehe Kap. 10.4
	NET.TOT	44	Netto-Total → siehe Kap. 10.5Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.
	ANIMMG	45.	Dynamisches Wiegen → siehe Kap. 10.6
	CALC	4.6.	Kalkulation → siehe Kap. 10.7
	DENSITY	५ ७	Dichtebestimmung → siehe Kap. 10.8
	STATIST	4.8.	Statistik-Funktion → siehe Kap. 10.9
	PEAKHL]	49.	Spitzenwert-Funktion → siehe Kap. 10.10
	СНЕСКМО	4.10.	Toleranzwägen → siehe Kap. 10.11
	TOTAL	4!!	Summieren → siehe Kap. 10.12
INPUT		5.	Eingabe-Menü→ siehe Kap. 11.6
	DEV.ID	5. l	Geräte-Identifikationsnummer eingeben
	LOT.ID	5.2.	Lot-Identifikationsnummer
	SPL.I]	5.3.	Proben-Identifikationsnummer
	DATE	5.4	Datum eingeben (Jahr-Monat-Tag → YY-MM-DD)
	TIME	5.5.	Uhrzeit eingeben (Stunden-Minuten-Sekunden → HH-MM-SS)
	CALWT.	5.6.	Eingabe des benutzerdefinierten Justiergewichtes → siehe Kap. 8.2
INFO		6.	Geräte-Informationen anzeigen
	NEB210N	6 . l	Software-Version anzeigen
	SERNO.	6.2.	Seriennummer anzeigen
	MOJEL	6.3.	Modell anzeigen
	∄AC VER.	6.4.	BAC-Version anzeigen
FACTORY		Ų	Service-Menü → gesperrt (nur für Fachpersonal)

11.3 Setup-Menü

11.3.1 Grundlegende Waagen-Einstellungen

⇒ SETUP → BALANCE

Parameter	Einstellung	Code	Beschreibung
AMBIENT	V.STABLE	1111	Umgebungsbedingungen "sehr stabil"
	STABLE	1112	Umgebungsbedingungen "stabil"
	UNSTABL	L L L3	Umgebungsbedingungen "nicht stabil"
	V.UNSTABL	1.1.14	Umgebungsbedingungen "sehr instabil"
APPFILT	FINALAI	L IZ. I	Ablesbarkeit für schnelle Lastwechsel
	FILLING	l 12.2	Ablesbarkeit für Abfüllungen
STABRNG	иясс	l l3. l	Stabilität "sehr genau"
	ACC	l 13.2	Stabilität "genau"
	FAZT	l 13.2	Stabilität "schnell"
	V.F.A.S.T	l 13.5	Stabilität "sehr schnell"
AUTOZER	I-]]	1 (4.1	Automatische Nullstellung bei Abweichung < 1 d
	2-D	1 (42	Automatische Nullstellung bei Abweichung < 2 d
	3-D	l (4.3	Automatische Nullstellung bei Abweichung < 3 d
	Y-]	l (44	Automatische Nullstellung bei Abweichung < 4 d
	5-1	l 145	Automatische Nullstellung bei Abweichung < 5 d
	OFF	l 14.6	Automatische Nullstellung bei Abweichung < 1 d

Parameter	Einstellung	Code	Beschreibung
TIMLTW	GRAM5	l (5. 1	Wägeeinheit: g
	CARAT5	l 15.2	Wägeeinheit: ct
	MILLIGR	l. 15.3	Wägeeinheit: mg
	OUNCE5	l 15.4	Wägeeinheit: oz
	TWT	l 15.5	Wägeeinheit: dwt
	POUN IS	l 15.6	Wägeeinheit: lb
	KILOGR	l 15.7	Wägeeinheit: kg
	GRAIN 5	l 15.8	Wägeeinheit: gn
	GOUNCE S	l 15.9	Wägeeinheit: ozt
	TLT	l 15. 10	Wägeeinheit: tlt
	N	l (5. 1 1	Wägeeinheit: N
ON Z / T	ΩN	l 16. I	Nullstellung beim Einschalten aktiviert
	OFF	l 16.2	Nullstellung beim Einschalten deaktiviert
DISP.DIG	MINUS	l 1.05	Letzte Dezimalstelle wird nicht angezeigt
	CALOFF	1.18.1	Justierung deaktivieren
	EXTEAL	l 18.2	[CAL] startet die externe Justierung mit dem vorein- gestellten Justiergewicht
	E.C.AL.USR	l 18.3	[CAL] startet die externe Justierung mit einem benut- zerdefinierten Justierge- wicht
	INTEAL	l 18.4	[iso] startet die interne Justierung
	LCRTNI	l 18.5	[iso] startet den internen Justier-Test

Parameter	Einstellung	Code	Beschreibung
CAL/2EO	AJJUST	l 19. l	Nach der Justierung wech- selt die Waage automa- tisch in den Wägemodus
	CAL-A]J	l 19.2	Nach der Justierung muss eine manuelle Bestätigung erfolgen, bevor die Waage wieder in den Wägemodus wechselt
EXTERL	200.0000	l l IO. I	Auswahl des Gewichts für
	100.000	11105	die externe Justierung
ISOCAL	OFF	11111	Automatische Interne Justierung deaktiviert
	NOTE	l l l l l2	Nach der Justierung muss aktiv bestätigt werden
	П	L L I t∃	Waage wechselt automa- tisch wieder in den zuletzt aktiven Modus
CAL.TEMP	OFF	1.112.1	Justierung nach Tempera- turänderung deaktivieren
	150	L L 12.2	Justierung nach Tempera- turänderung aktivieren:
	20	L L 12.3	Waage erfordert nach der
	36	L L 12.4	eingestellten Veränderung der Temperatur eine Jus-
	4[l l 12.5	tierung
CAL.TIME	OFF	L L 13. 1	Justier-Intervall deaktivie- ren
	lSH	SEL11	Justier-Intervall aktivieren:
	2H	E.E.I.J.	Waage erfordert nach der eingestellten Zeit eine Jus-
	3н	L L 13.4	tierung
	ЧН	t t 13.5	

11.3.2 Werkseinstellungen

⇒ SETUP → GENSERV

Parameter	Einstellung	Code	Beschreibung
MENURES.	JEFAULT	12.1.1	Werkseinstellungen wieder- herstellen
	ИП	12. 12	Werkseinstellungen nicht wiederherstellen

11.4 Geräte-Einstellungen

11.4.1 Benutzer-Anpassungen

⇒ DEVICE → EXTRAS

Parameter	Einstellung	Code	Beschreibung
MENU	EDITABL	2.111	Menü für Einstellungen frei- schalten
	R DONL Y	2.1.12	Menü für Einstellungen sperren
SIGNAL	ΟN	2. (2.)	Akustisches Signal aktiviert
	OFF	2. 12.2	Akustisches Signal deaktiviert

11.4.2 Schnittstellen-Einstellungen

 \Rightarrow $1EVICE \rightarrow R5-232$ oder R5-485 oder U51

Parameter	Einstellung	Code			Beschreibung
		RS-232	RS-485	USB	
BAUD	9600	2.2. 1.1	2.3. ()	2.4. (.)	Baudrate
	19200	2.2. 1,2	2.3. 1.2	2.4. 1,2	
	38400	2.2. 13	2.3. (3	2.4. (3	
	57600	2.2. (4	2.3. 1,4	2.4, 1,4	
	l 15200	2.2. 15	2.3. 15	2.4. (5	
	1500	2.2. 1,6	2.3. 1.6	2.4. 1.6	
	2400	2.2. 1.7	2.3. (7	2.4. (7	
	4800	2.2. 1.8	2.3. 1.8	2.4. 1.8	

11.5 Datenausgabe-Einstellungen

⇒]ATAOUT.→ PRNT.PAR.

Parameter	Einstellung	Code	Beschreibung
ACTIVAT	MANNO	3.111	Manuelle Datenausgabe aller Werte
	MANAFTR	3.1.12	Manuelle Datenausgabe von stabilen Werten
	INTERVA	3. l. l.3	Starten und Stoppen der kontinuierliche Datenaus- gabe durch Drücken von [PRINT]
	AUTOLC	3. l. 14	Automatische Datenaus- gabe nach jedem Lastwech- sel
FORMAT	55CHU62	3. (2.)	Ausdruck mit 22 Zeichen pro Zeile (16 Zeichen für Messwert, 6 Zeichen für In- dikatoren)
	EXTRLIN	3. 1.2.2	Ausdruck einer zusätzlichen Zeile mit Datum, Uhrzeit und Wägewert
	G/NET/T	B. 12.3	Ausdruck von Brutto, Netto und Tara
GLP	OFF	3. (3.)	GLP-Ausdruck deaktiviert
	CAL-A]JJ	3. 13.2	GLP-Justierprotokoll
	ALWAY5	3. (3.3	GLP immer aktiviert → alle Ausdrucke enthalten eine GLP Kopf- und Fußzeile
TIME	24H	3.14.1	Uhrzeit im 24-Stunden-For- mat
	15H	3. 142	Uhrzeit im 12-Stunden-For- mat
DATE	D DWWA A	3. (5.)	Datum-Format: Tag-Monat- Jahr
	MMILYY	3. IS.2	Datum-Format: Monat-Tag- Jahr
	CCMM,Y Y	3. t <u>5.3</u>	Datum-Format: Jahr-Monat- Tag

11.6 Eingabe-Menü

⇒ INPUT

Parameter	Einstellung		Code	Beschreibung
DEV.ID		Max. 14 Zeichen (0-9, A-Z)	5. ()	Geräte-ID eingeben
LOTID	PRINT	П	S.2. L I	Lot-ID im GLP-Proto- koll ausgeben
		OFF	S.2. L2	Lot-ID im GLP-Proto- koll nicht ausgeben
	CONTENT	Max. 14 Zeichen (0-9, A-Z)		Lot-ID eingeben (nur wenn <print> = <in>; Numerische Eingabe siehe Kap. 3.2.2)</in></print>
5PLII	PRINT	П	5.3. ()	Proben-ID im GLP- Protokoll ausgeben
		OFF	5.3. (2	Proben-ID im GLP- Protokoll nicht ausge- ben
	START		5.3.2	Startnummer der Probe
	MODE	СОПИТПЬ	5.3.3. (Proben-ID hochzäh- len
		NŒ.TNUO 3	5.3.3.2	Proben-ID runterzäh- len
DATE			5.43	Datum eingeben (Jahr-Monat-Tag → YY-MM-DD)
TIME			5.5. 1	Uhrzeit eingeben (Stunden-Minuten- Sekunden → HH- MM-SS)
CALMT			S.6. I	Eingabe des benut- zerdefinierten Justier- gewichtes → siehe Kap. 8.2

12 Kommunikation mit Peripheriegeräten

Über die Schnittstellen können Wägedaten mit angeschlossenen Peripheriegeräten ausgetauscht werden.

 
Die Ausgabe kann an einen Drucker, PC oder Kontrollanzeigen erfolgen.

12.1 RS232 / RS485-Schnittstelle

Die Waage ist standardmäßig mit einer RS232 / RS485-Schnittstelle für den Anschluss eines Peripheriegeräts (z.B. Drucker oder Computer) ausgestattet.

Anschluss: 9 Pin d-Subminiaturbuchse

Baud-Rate: 600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 wählbar



Pinbelegung:

Pin Nr.	Signal
1	-
2	TxD
3	RxD
4	-
5	GND
6	485B
7	485A
8	-
9	-

12.2 USB-C-Anschluss

Kommunikation: USB UTL

Kompatible Geräte: DAT-Drucker; Windows Direct

12.3 Drucker an eine Waage anschließen

⇒ Waage und Drucker ausschalten.

⇒ Waage mit einem geeigneten Kabel mit der Schnittstelle eines Druckers verbinden.

Der fehlerfreie Betrieb ist nur mit dem entsprechenden KERN-Schnittstellenkabel (Option) sichergestellt.

⇒ Waage und Drucker einschalten.

Kommunikationsparameter (Baudrate, Bits und Parität) von Waage und Drucker müssen übereinstimmen

13 Wartung, Instandhaltung, Entsorgung



Vor allen Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten das Gerät von der Betriebsspannung trennen.

13.1 Reinigen

Keine aggressiven Reinigungsmittel (Lösungsmittel o.ä.) benutzen, sondern nur ein mit milder Seifenlauge angefeuchtetes Tuch. Darauf achten, dass keine Flüssigkeit in das Gerät eindringt. Mit einem trockenen, weichen Tuch nachreiben.

Lose Probenreste/Pulver können vorsichtig mit einem Pinsel oder Handstaubsauger entfernt werden.

Verschüttetes Wägegut sofort entfernen.

- ⇒ Edelstahlteile mit einem weichen und mit einem für Edelstahl geeigneten Reinigungsmittel getränkten Lappen reinigen.
- ⇒ Für Edelstahlteile keine Reinigungsmittel verwenden, die Natronlauge, Essig-, Salz-, Schwefel-, oder Zitronensäure enthalten.
- ⇒ Keine Metallbürsten oder Putzschwämme aus Stahlwolle verwenden, da dies Oberflächenkorrsion verursacht.

13.2 Wartung, Instandhaltung

- ⇒ Das Gerät darf nur von geschulten und von KERN autorisierten Servicetechnikern geöffnet werden.
- ⇒ Vor dem Öffnen vom Netz trennen.

13.3 Entsorgung

Die Entsorgung von Verpackung und Gerät ist vom Betreiber nach gültigem nationalen oder regionalen Recht des Benutzerortes durchzuführen.

14 Kleine Pannenhilfe

Bei einer Störung im Programmablauf sollte die Waage kurz ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden. Der Wägevorgang muss dann wieder von vorne begonnen werden.

Störung

Mögliche Ursache

Die Waage lässt sich nicht einschalten

- Die Waage lässt sich nicht Das Netzgerät ist nicht eingesteckt
 - AC/DC-Defekt

Die Gewichtsanzeige leuchtet nicht.

- Die Waage ist nicht eingeschaltet.
- Die Verbindung zum Netz ist unterbrochen (Netzkabel nicht eingesteckt/defekt).
- Die Netzspannung ist ausgefallen.

Die Gewichtsanzeige ändert • sich fortwährend

- Luftzug/Luftbewegungen
- Glastüren nicht geschlossen
- Vibrationen des Tisches/Bodens
- Die Wägeplatte hat Berührung mit Fremdkörpern.
- Elektromagnetische Felder/ Statische Aufladung (anderen Aufstellort wählen/ falls möglich störendes Gerät ausschalten)

Das Wägeergebnis ist offensichtlich falsch

- Die Waagenanzeige steht nicht auf Null
- Die Justierung stimmt nicht mehr.
- Die Waage steht nicht eben.
- Es herrschen starke Temperaturschwankungen.
- Die Anwärmzeit wurde nicht eingehalten.
- Elektromagnetische Felder / Statische Aufladung (anderen Aufstellort wählen / falls möglich, störendes Gerät ausschalten)

15 Fehlermeldungen

Fehlermeldung	Erläuterung
нібн	Überlast
LOW	Unterlast
PRESS-0	Nullstell-Fehler
PRESS-T	Tarier-Fehler
CAL./ERR	Justier-Fehler
DISERR	Einstellungs-Fehler