

KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1 72336 Balingen-Frommern Germany

www.kern-sohn.com

- +0049-[0]7433-9933-0
- +0049-[0]7433-9933-149
- info@kern-sohn.com

Betriebsanleitung Präzisionswaage

KERN PCJ

Typ TPCJ-A

Version 1.1 2024-07

D





KERN PCJ

Version 1.1 2024-07

Betriebsanleitung Präzisionswaage

Inhalt

1	Т	Technische Daten			
2	K	Confor	mitätserklärung	. 6	
3	G	eräte	eübersicht	. 7	
	3.1	Ko	omponenten	. 7	
	3.2	Be	edienungselemente	. 8	
	3	.2.1	Tastaturübersicht	. 8	
	3	.2.2	Numerische Eingabe	. 9	
	3	.2.3	Anzeigenübersicht	. 9	
4	G	Grund	legende Hinweise (Allgemeines)	10	
	4.1	Be	estimmungsgemäße Verwendung	10	
	4.2	Sa	achwidrige Verwendung	10	
	4.3	Ge	ewährleistung	10	
	4.4	Pr	üfmittelüberwachung	11	
5	G	Grund	legende Sicherheitshinweise	11	
	5.1	Hi	nweise in der Betriebsanleitung beachten	11	
	5.2	Αι	usbildung des Personals	11	
6	Т	ransp	port und Lagerung	11	
	6.1	Ko	ontrolle bei Übernahme	11	
	6.2	Ve	erpackung/Rücktransport	11	
7	Α	uspa	cken, Aufstellung und Inbetriebnahme	12	
	7.1	Αι	ıfstellort, Einsatzort	12	
	7.2	Αι	uspacken und Prüfen	13	
	7.3	Αι	ıfbauen, Aufstellen und nivellieren	13	
	7.4	Ne	etzanschluss	14	
	7.5	Ba	atteriebetrieb (optional)	14	
	7.6	Ak	kubetrieb (optional)	15	
	7	.6.1	Akku laden	15	
	7.7	Ar	nschluss von Peripheriegeräten	16	
	7.8	Er	stinbetriebnahme	16	

7	.9 、	Justierung	16
	7.9.1	Interne Justierung <=AL +nE>	17
	7.9.2	Justageintervall definieren <⊏ALE ₁NE>	18
	7.9.3	GLP konformes Justage Protokoll <⊏用L딥LP>	20
8	Eich	ung	22
9	Basi	sbetrieb	24
9	.1 I	Ein-/Ausschalten	24
9	.2 I	Einfaches Wägen	24
9	.3 I	Nullstellen	26
9	.4	Tarieren	26
9	.5 \	Wechsel-Taste (Standardeinstellungen)	28
	9.5.1	Wägeeinheit umschalten	29
	9.5.2	Bruttogewichtswert anzeigen	30
9	.6 I	Unterflurwägung	31
10	Be	edienkonzept	32
11	Ap	pplikation <wägen></wägen>	34
1	1.1	Applikationsspezifische Einstellungen	34
1	1.2	PRE-Tare	35
	11.2.	1 Aufgelegtes Gewicht als PRE-TARE Wert übernehmen	35
	11.2.	2 Bekanntes Taragewicht numerisch eingeben	36
1	1.3	Data-Hold Funktion	36
1	1.4	Wägeeinheiten	37
	11.4.	1 Wägeeinheit einstellen	37
	11.4.	2 Wägen mit Multiplikationsfaktor über Applikationseinheit <ffa></ffa>	38
	11.4.	3 Prozentwägen über Applikationseinheit <%>	38
12	Ap	pplikation <zählen></zählen>	39
1	2.1	Applikationsspezifische Einstellungen	39
1	2.2	Applikation anwenden	40
	12.2.		
	12.2.		
13	Ap	pplikation < Checkweighing >	
1	3.1	Applikationsspezifische Einstellungen	
1	3.2	Applikation anwenden	
	13.2.	<u> </u>	
	13.2.	3	
14		enü	
1	<i>1</i> 1	Navigation im Menü	52

14.2	2 /	Applikationsmenü	52
14.3	3	Setup-Menü	53
14	4.3.1	Übersicht < 与Eヒ⊔P >	.53
15	Kom	munikation mit Peripheriegeräten über KUP-Anschluss	58
15.1	1 I	KERN Communications Protocol (KERN Schnittstellenprotokoll)	59
15.2	2 I	KERN Alibispeicher	60
15.3	3 /	Ausgabe-Funktionen	61
15	5.3.1	Summiermodus < 与山门 >	61
15	5.3.2	Datenausgabe nach Drücken der PRINT-Taste < ☐☐☐☐☐☐ >	.63
15	5.3.3	Automatische Datenausgabe < Aubo >	.64
15	5.3.4	Kontinuierliche Datenausgabe < □□□남 >	.64
15.4	4 I	Datenformat	65
16	Wart	tung, Instandhaltung, Entsorgung	66
16.1	1 I	Reinigen	66
16.2	2 ١	Wartung, Instandhaltung	66
16.3	3 I	Entsorgung	66
17	Kleir	ne Pannenhilfe	67
18	Fehl	ermeldungen	68
19	Batte	eriegesetz	69

1 Technische Daten

KERN	PCJ 6000-1M	PCJ 600-2M	
Artikelnummer / Typ	TPCJ 6000-1M-A TPCJ 600-2M-A		
Ablesbarkeit (d)	0,1 g 0,01 g		
Wägebereich (Max)	6000 g	600 g	
Tarierbereich (subtraktiv)	6000 g	600 g	
Reproduzierbarkeit	0,1 g	0,01 g	
Linearität	± 0,3 g	± 0,03 g	
Einschwingzeit (typisch)	3	s	
Eichwert (e)	1 g	0,1 g	
Eichklasse	II	II	
Mindestgewicht (min)	5 g	0,5 g	
Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen unter Laborbedingungen*	200 mg	20 mg	
Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen unter Normalbedingungen**	2 g	200 mg	
Empfohlenes Justierge- wicht, nicht beigegeben (Klasse)	intern		
Anwärmzeit	2 h		
Wägeeinheiten	kg, ç	g, ct	
Luftfeuchtigkeit	max. 80% rel. (nicl	ht kondensierend)	
Zulässige Umgebungs- temperatur	-10 °C + 40 °C		
Eingangsspannung Gerät	5.9 V, 1 A		
Eingangsspannung Netz- teil	100 V - 240V AC 50 / 60Hz		
Batterien (Option)	4 x 1,5V AA		
Akkubetrieb (Option)	Betriebsdauer 48 h (Hinterleuchten aus) Betriebsdauer 24 h (Hinterleuchten ein) Ladezeit ca. 8 h		
Auto off (Batterie, Akku)	wählbar off, 30s, 1, 2, 5, 30, 60 min		
Abmessungen Gehäuse	163x245x80 (B x T x H) [mm]		
Wägeplatte, Edelstahl	150 x 170 (B x T) [mm]	130 x 130 (B x T) [mm]	
Nettogewicht (kg)	2,7 kg	2,0 kg	
Schnittstellen	RS-232 (optional), Ethernet (optional), Bluetooth BLE (v4.0) (optional), USB-Device (optional), WLAN (optional) über KUP		
Unterflurwägeeinrichtung	ja (Haken beigelegt)		

* Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen - unter Laborbedingungen:

- > Es herrschen ideale Umgebungsbedingungen für hochauflösenden Zählungen
- > Die Zählteile haben keine Streuung

** Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen - unter Normalbedingungen:

- > Es herrschen unruhige Umgebungsbedingungen (Windzug, Vibrationen)
- Die Zählteile streuen


2 Konformitätserklärung

Die aktuelle EG/EU-Konformitätserklärung finden Sie online unter:

www.kern-sohn.com/ce


3 Geräteübersicht

3.1 Komponenten

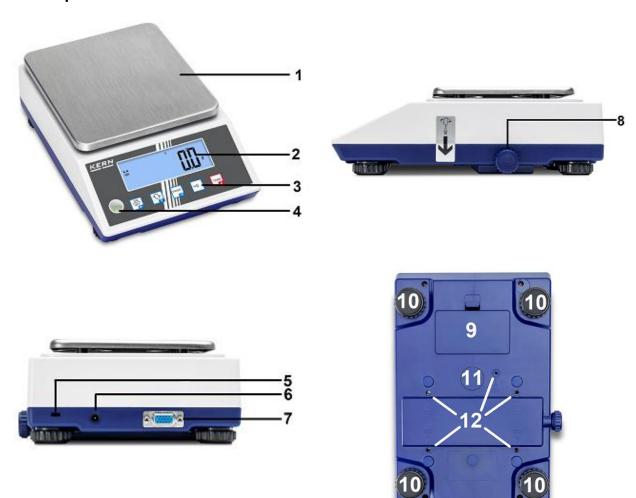

Bezeichnung	Pos.	Bezeichnung
Wägeplatte	7	KUP-Anschluss (KERN Universal Port)
Anzeige	8	Justage Drehknopf
Tastatur	9	Batteriefach
Libelle	10	Fußschrauben
Anschluss Diebstahlsicherung (Kensington-Lock)	11	Unterflurwägeeinrichtung
Anschluss Netzadapter	12	Transportsicherung
	Wägeplatte Anzeige Tastatur Libelle Anschluss Diebstahlsicherung (Kensington-Lock)	Wägeplatte 7 Anzeige 8 Tastatur 9 Libelle 10 Anschluss Diebstahlsicherung (Kensington-Lock)

3.2 Bedienungselemente

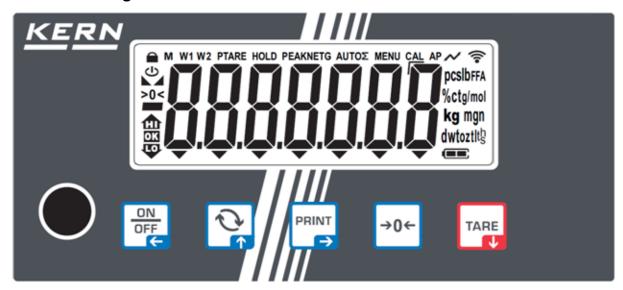


3.2.1 Tastaturübersicht

Taste	Name	Funktion im Bedienmo- dus	Funktion im Menü
ON OFF ←	ON/OFF-Taste	 Ein-/Ausschalten (langer Tastendruck) Hinterleuchten der Anzeige Ein-/Ausschalten (kurzer Tastendruck) 	 ➤ Navigationstaste ← ➤ Menüebene zurück ➤ Menü verlassen / zurück in den Wägemodus
TARE	TARE-Taste	> Tarieren	 ➤ Applikationsmenü aufrufen (langer Tastendruck) ➤ Navigationstaste ➤ Menüpunkt anwählen
→0←	ZERO-Taste	➤ Nullstellen	
O	S-Taste	➤ Wechsel-Taste, s. Kap. 9.5	➤ Navigationstaste ↑➤ Menüpunkt anwählen
PRINT	PRINT-Taste	Wägedaten über Schnittstelle übermitteln	➤ Navigationstaste →➤ Menüpunkt aktivieren➤ Auswahl bestätigen

3.2.2 Numerische Eingabe

Taste	Bezeichnung	Funktion
		Ziffer anwählen
PRINT	Navigationstaste →	Eingabe bestätigen. Die Taste wiederholt für jede Stelle drücken. Warten, bis das numerische Eingabefenster erlischt.
TARE	Navigationstaste Ψ	Blinkende Ziffer (0 – 9) verringern
₽	Navigationstaste 🛧	Blinkende Ziffer (0 – 9) erhöhen

3.2.3 Anzeigenübersicht

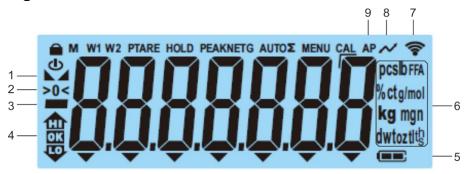

Position	Anzeige	Beschreibung	
1		Stabilitätsanzeige	
2	>0<	Nullanzeige	
3		Minusanzeige	
4 OK		Toleranzmarken beim Kontrollwägen	
5		Ladezustandsanzeige Akku	
6	Einheitenanzeige / Pcs/ %	wählbar g, kg, ct oder Applikations-Icon [Pcs] für Stückzählen bzw. [%] für Prozentbestimmung	
7	(-	WIFI-Symbol	
8	~	Datenübertragung läuft	
9	AP	Autoprint aktiv	
=	G	Anzeige Bruttogewichtswert	
-	NET	Anzeige Nettogewichtswert	
-	Σ	Wägedaten befinden sich im Summenspei- cher	

4 Grundlegende Hinweise (Allgemeines)

4.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die von Ihnen erworbene Waage dient zum Bestimmen des Wägewertes von Wägegut. Sie ist zur Verwendung als "nichtselbsttätige Waage" vorgesehen, d.h. das Wägegut wird manuell, vorsichtig und mittig auf die Wägeplatte aufgebracht. Nach Erreichen eines stabilen Wägewertes kann der Wägewert abgelesen werden.

4.2 Sachwidrige Verwendung

- Unsere Waagen sind nichtselbsttätige Waagen und nicht für den Einsatz in dynamischen Wägeprozessen vorgesehen. Die Waagen können jedoch nach Überprüfung des individuellen Einsatzbereiches und hier speziell den Genauigkeitsanforderungen der Anwendung auch für dynamische Wägeprozesse eingesetzt werden.
- Keine Dauerlast auf der Wägeplatte belassen. Diese kann das Messwerk beschädigen.
- Stöße und Überlastungen der Waage über die angegebene Höchstlast (Max), abzüglich einer eventuell bereits vorhandenen Taralast, unbedingt vermeiden. Waage könnte hierdurch beschädigt werden.
- Waage niemals in explosionsgefährdeten Räumen betreiben. Die Serienausführung ist nicht Ex-geschützt.
- Die Waage darf nicht konstruktiv verändert werden. Dies kann zu falschen Wägeergebnissen, sicherheitstechnischen Mängeln sowie der Zerstörung der Waage führen.
- Die Waage darf nur gemäß den beschriebenen Vorgaben eingesetzt werden. Abweichende Einsatzbereiche/Anwendungsgebiete sind von KERN schriftlich freizugeben.

4.3 Gewährleistung

Gewährleistung erlischt bei

- Nichtbeachten unserer Vorgaben in der Betriebsanleitung
- Verwendung außerhalb der beschriebenen Anwendungen
- Veränderung oder Öffnen des Gerätes
- Mechanische Beschädigung und Beschädigung durch Medien, Flüssigkeiten natürlichem Verschleiß und Abnützung
- Nicht sachgemäße Aufstellung oder elektrische Installation
- Überlastung des Messwerkes

4.4 Prüfmittelüberwachung

Im Rahmen der Qualitätssicherung müssen die messtechnischen Eigenschaften der Waage und eines eventuell vorhandenen Prüfgewichtes in regelmäßigen Abständen überprüft werden. Der verantwortliche Benutzer hat hierfür ein geeignetes Intervall sowie die Art und den Umfang dieser Prüfung zu definieren. Informationen bezüglich der Prüfmittelüberwachung von Waagen sowie der hierfür notwendigen Prüfgewichte sind auf der KERN-Homepage (www.kern-sohn.com) verfügbar. In seinem akkreditierten Kalibrierlaboratorium können bei KERN schnell und kostengünstig Prüfgewichte und Waagen kalibriert werden (Rückführung auf das nationale Normal).

5 Grundlegende Sicherheitshinweise

5.1 Hinweise in der Betriebsanleitung beachten



⇒ Betriebsanleitung vor der Aufstellung und Inbetriebnahme sorgfältig durchlesen, selbst dann, wenn Sie bereits über Erfahrungen mit KERN- Waagen verfügen.

5.2 Ausbildung des Personals

Das Gerät darf nur von geschulten Mitarbeitern bedient und gepflegt werden.

6 Transport und Lagerung

6.1 Kontrolle bei Übernahme

Überprüfen Sie bitte die Verpackung sofort beim Eingang sowie das Gerät beim Auspacken auf eventuell sichtbare äußere Beschädigungen.

6.2 Verpackung/Rücktransport



- Alle Teile der Originalverpackung für einen eventuell notwendigen Rücktransport aufbewahren.
- ⇒ Für den Rücktransport ist nur die Originalverpackung zu verwenden.
- ⇒ Evtl. vorgesehene Transportsicherungen wieder anbringen.
- ⇒ Alle Teile z.B. Windschutz, Wägeplatte, Netzteil etc. gegen Verrutschen und Beschädigung sichern.

7 Auspacken, Aufstellung und Inbetriebnahme

7.1 Aufstellort, Einsatzort

Die Waagen sind so konstruiert, dass unter den üblichen Einsatzbedingungen zuverlässige Wägeergebnisse erzielt werden.

Exakt und schnell arbeiten Sie, wenn Sie den richtigen Standort für Ihre Waage wählen.

Am Aufstellort folgendes beachten:

- Waage auf eine stabile, gerade Fläche stellen.
- Extreme Wärme sowie Temperaturschwankungen z.B. durch Aufstellen neben der Heizung oder direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
- Waage vor direktem Luftzug durch geöffnete Fenster und Türen schützen.
- Erschütterungen während des Wägens vermeiden.
- Waage vor hoher Luftfeuchtigkeit, Dämpfen und Staub schützen.
- Das Gerät nicht über längere Zeit starker Feuchtigkeit aussetzen. Eine nicht erlaubte Betauung (Kondensation von Luftfeuchtigkeit am Gerät) kann auftreten, wenn ein kaltes Gerät in eine wesentlich wärmere Umgebung gebracht wird. In diesem Fall das vom Netz getrennte Gerät ca. 2 Stunden bei Raumtemperatur akklimatisieren.
- Statische Aufladung von Wägegut, Wägebehälter vermeiden.
- Nicht in explosivstoffgefährdeten Bereichen oder in durch Gase, Dämpfe und Nebel sowie durch Stäube explosionsgefährdeten Bereichen betreiben!
- Chemikalien (z.B. Flüssigkeiten oder Gase), welche die Waage innen oder außen angreifen und beschädigen können, sind fernzuhalten.
- Beim Auftreten von elektromagnetischen Feldern, bei statischen Aufladungen (z.B. beim Verwiegen / Zählen von Kunststoffteilen) sowie bei instabiler Stromversorgung sind große Anzeigeabweichungen (falsche Wägeergebnisse, sowie Beschädigungen der Waage) möglich. Der Standort muss dann gewechselt oder die Störquelle beseitigt werden.

7.2 Auspacken und Prüfen

Gerät und Zubehör aus der Verpackung nehmen, Verpackungsmaterial entfernen und am vorgesehenen Arbeitsplatz aufstellen. Überprüfen, ob alle Teile des Lieferumfangs vorhanden und unbeschädigt sind.

Lieferumfang / Serienmäßiges Zubehör:

- Waage, s. Kap. 3.1
- Netzadapter
- Betriebsanleitung
- Arbeitsschutzhaube
- Unterflurhaken
- Inbusschlüssel

7.3 Aufbauen, Aufstellen und nivellieren

⇒ Transportsicherungen entfernen.



- ⇒ Wägeplatte und ggf. Windschutz installieren.
- ⇒ Darauf achten, dass die Waage eben steht.
- Die Waage mit Fußschrauben nivellieren, bis sich die Luftblase in der Libelle im vorgeschriebenen Kreis befindet.



⇒ Nivellierung regelmäßig überprüfen

7.4 Netzanschluss



Länderspezifischen Netzstecker auswählen und am Netzgerät einstecken.



Kontrollieren, ob die Spannungsaufnahme der Waage richtig eingestellt ist. Die Waage darf nur an das Stromnetz angeschlossen werden, wenn die Angaben an der Waage (Aufkleber) und die ortsübliche Netzspannung identisch sind.

Nur KERN-Originalnetzgeräte verwenden. Die Verwendung anderer Fabrikate bedarf der Zustimmung von KERN.



Wichtig:

- Vor Inbetriebnahme das Netzkabel auf Beschädigungen überprüfen.
- > Darauf achten, dass das Netzgerät nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommt.
- Der Netzstecker muss jederzeit zugänglich sein.

7.5 Batteriebetrieb (optional)

Sind die Batterien verbraucht, erscheint in der Anzeige < L a b H b >.

- ⇒ Waage vorsichtig umdrehen, so dass der Boden der Waage zugänglich ist.
- ⇒ Batteriefach öffnen und Batterien tauschen.

Auf die richtige Polung achten.


⇒ Den Deckel wieder verschließen.





- Zur Batterieschonung kann im Menü (s. Kap.14.3.1) die automatische Abschaltfunktion < -- Ep-F-> aktiviert werden.
- Wird die Waage längere Zeit nicht benützt, Batterie herausnehmen und getrennt aufbewahren. Auslaufen von Batterieflüssigkeit könnte die Waage beschädigen.


7.6 Akkubetrieb (optional)

ACHTUNG

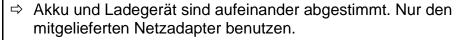

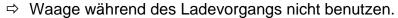

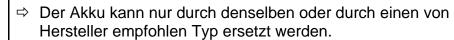

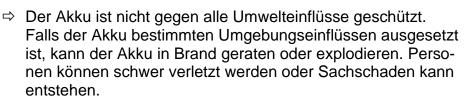

- ⇒ Akku vor Feuer und Hitze schützen.
- ⇒ Akku nicht in Kontakt mit Flüssigkeiten, Chemikalien oder Salzen bringen.
- ⇒ Akku nicht hohem Druck oder Mikrowellen aussetzen.⇒ Akkus und Ladegerät dürfen in keinem Fall modifiziert oder
- manipuliert werden.

 ⇒ Keinen defekten, beschädigten oder deformierten Akku ver-
- wenden.

 ⇒ Elektrische Kontakte des Akkus nicht mit metallischen Ge-

genständen verbinden und kurzschließen.

- ⇒ Aus einem beschädigten Akku kann Flüssigkeit austreten. Falls die Flüssigkeit mit der Haut oder den Augen in Kontakt kommt, können Haut und Augen gereizt werden.
- ⇒ Achten Sie beim Einlegen bzw. Austauschen der Akkus auf die korrekte Polarität (siehe Angaben im Akkufach)
- ⇒ Der Akkubetrieb wird bei Anschluss des Netzadapters übersteuert. Beim Wägen mit Netzbetrieb > 48 Std. müssen die Akkus entfernt werden! (Überhitzungsgefahr).
- ⇒ Sollte der Akku Gerüche entwickeln, heiß werden, sich verfärben oder verformen ist dieser unverzüglich von der Stromversorgung und möglichst von der Waage zu trennen.





7.6.1 Akku laden

Der Akkupack (Option) wird über das mitgelieferte Netzkabel geladen.

Der Akkupack sollte vor der ersten Benutzung mindestens 15 Stunden über das Netzkabel geladen werden.

Zur Schonung des Akkus kann im Menü (s. Kap.14.3.1) die automatische Abschaltfunktion < -- Fr > aktiviert werden.

Ist die Kapazität der Akkus erschöpft erscheint im Display < 🗀 년 न ८ - . Stecken Sie baldmöglichst das Netzkabel ein, um den Akku zu laden. Die Ladedauer bis zur vollständigen Wiederaufladung beträgt ca. 8 Std.

7.7 Anschluss von Peripheriegeräten

Vor Anschluss oder Trennen von Zusatzgeräten (Drucker, PC) an die Datenschnittstelle muss die Waage unbedingt vom Netz getrennt werden.

Verwenden Sie zu Ihrer Waage ausschließlich Zubehör und Peripheriegeräte von KERN, diese sind optimal auf Ihre Waage abgestimmt.

7.8 Erstinbetriebnahme

Um bei elektronischen Waagen genaue Wägeergebnisse zu erhalten, muss die Waage ihre Betriebstemperatur (siehe Anwärmzeit Kap.1) erreicht haben. Die Waage muss für diese Anwärmzeit an die Stromversorgung (Netzanschluss, Akku oder Batterie) angeschlossen sein.

Die Genauigkeit der Waage ist abhängig von der örtlichen Fallbeschleunigung. Unbedingt die Hinweise im Kapitel Justierung beachten.

7.9 Justierung

Da der Wert der Erdbeschleunigung nicht an jedem Ort der Erde gleich ist, muss jede Waage – gemäß dem zugrunde liegenden physikalischen Wägeprinzip – am Aufstellort auf die dort herrschende Erdbeschleunigung abgestimmt werden (nur wenn die Waage nicht bereits im Werk auf den Aufstellort justiert wurde). Dieser Justiervorgang muss bei der ersten Inbetriebnahme, nach jedem Standortwechsel sowie bei Schwankungen der Umgebungstemperatur durchgeführt werden. Um genaue Messwerte zu erhalten, empfiehlt es sich zudem, die Waage auch im Wägebetrieb periodisch zu justieren.




- Stabile Umgebungsbedingungen beachten. Eine Anwärmzeit (s. Kap. 1) zur Stabilisierung ist erforderlich.
- Darauf achten, dass sich keine Gegenstände auf der Wägeplatte befinden.
- Vibrationen und Luftströme vermeiden.
- Justierung nur bei aufgelegter Standardwägeplatte durchführen.
- Bei Waagen mit Bauartzulassung ist die Justierung gesperrt.

Um die Zugriffsperre aufzuheben, muss die Siegelmarke zerstört und der Justierschalter betätigt werden. Position des Justierschalters siehe Kap.8


Achtung:

Nach Zerstörung der Siegelmarke muss die Waage durch eine autorisierte Stelle neu geeicht und eine neue Siegelmarke angebracht werden, bevor sie wieder in eichpflichtige Anwendungen verwendet werden darf.

7.9.1 Interne Justierung < CAL IOE>

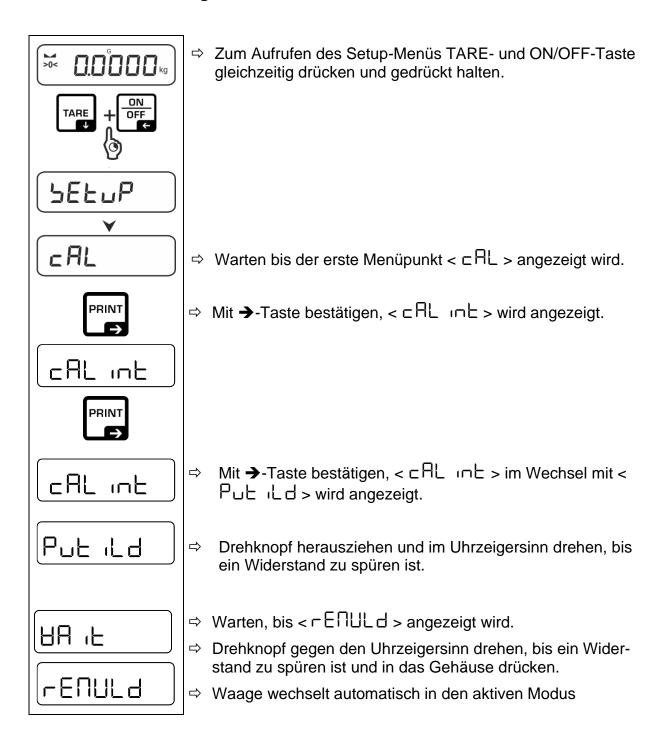

7.9.2 Justageintervall definieren <⊏ALE □□E>

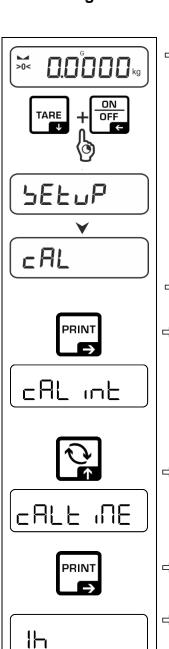


⇒ Zum Aufrufen des Setup-Menüs TARE- und ON/OFF-Taste gleichzeitig drücken und gedrückt halten.


- ⇒ Warten bis der erste Menüpunkt < □ AL > angezeigt wird.
- ⇒ Mit →-Taste bestätigen, < □□□ > wird angezeigt.

- ⇒ Mit →-Taste bestätigen.
- ⇒ Zum Verlassen des Menüs **←**-Taste wiederholt drücken.

Eingestellte CAL-Time erreicht


Verhalten der Waage bei Erreichen des Justageintervalls

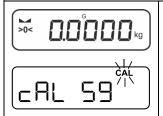

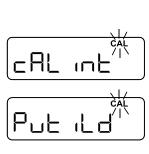

- ⇒ Drehknopf herausziehen und im Uhrzeigersinn drehen, bis ein Widerstand zu spüren ist.
- ⇒ Wie in s. Kap. 7.9.1 beschrieben die interne Justage durchführen.

Verhalten der Waage bei Erreichen des Justageintervalls & Abbruch der Justage

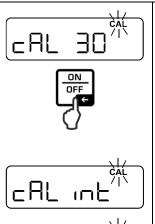

- ⇒ Anschließend verbleiben 5 min, um den aktuellen Prozess abzuschließen.

 In dieser Zeit blinkt das CAL-Symbol (4min) im Display. In

In dieser Zeit blinkt das CAL-Symbol (4min) im Display. In der letzten Minute leuchtet das CAL-Symbol dauerhaft.


- ⇒ Nach Ablauf der 5 min befindet sich die Waage in einer erzwungenen Justage.
- ⇒ Die Waage fordert mit < P⊔b ₁bd > dazu auf, den Justage Drehknopf herauszuziehen und zu drehen.
- ⇒ Wie in s. Kap. 7.9.1 beschrieben die interne Justage durchführen.

Interne Justage

Die interne Justage muss in folgenden Fällen durchgeführt werden:

- Nach jedem einschalten, wenn die Waage von der Netzspannung getrennt wurde.
- Nach jedem Einschalten im Akku- oder Batteriebetrieb.
- Nach Erreichen des Justageintervalls s. Kap 7.9.2

7.9.3 GLP konformes Justage Protokoll <= ALGLP>

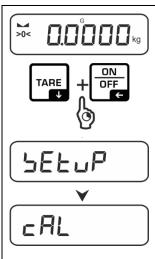

⇒ Zum Aufrufen des Setup-Menüs TARE- und ON/OFF-Taste gleichzeitig drücken und gedrückt halten.

- ⇒ Warten bis der erste Menüpunkt < ⊏ AL > angezeigt wird.
- ⇒ Mit →-Taste bestätigen, < □□□ > wird angezeigt.



cAL int

⇒ Mit den Navigationstasten ♥♠ < □□□□□□ > wählen.



⇒ Mit →-Taste bestätigen.



- ⇒ Um ein GLP konformes Justageprotokoll zu erhalten < □□ > wählen. Zum Deaktivieren < □FF > auswählen.
- ⇒ Zum Verlassen des Menüs **←**-Taste wiederholt drücken.

Beispielausdruck:

]
CAL-INTERI	NAL	Justierart
TYPE	PCJ 6000-1M	Modell
SN	WF23001844	Serien-Nr.
BALID	0175	Waagenidentifikations-Nr.
ALIID	0076	Alibispeicheridentifikations-Nr.
DATE	2023 Jan 08	Datum
TIME	12:45:36	Uhrzeit
REF =	1000.0 g	Verwendetes Justiergewicht
BFR =	1000.2 g	Vor Justage
AFT =	1000.0 g	Nach Justage
-COMPLETE		
-SIGNATURE-		Bearbeiter

8 Eichung

Allgemeines:

Nach der EU-Richtlinie 2014/31EU müssen Waagen geeicht sein, wenn sie wie folgt verwendet werden (gesetzlich geregelter Bereich):

- Im geschäftlichen Verkehr, wenn der Preis einer Ware durch Wägung bestimmt wird.
- Bei der Herstellung von Arzneimitteln in Apotheken sowie bei Analysen im medizinischen und pharmazeutischen Labor.
- Zu amtlichen Zwecken
- bei der Herstellung von Fertigpackungen

Bitte wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihr örtliches Eichamt.

Waagen im gesetzlich geregelten Bereich (-> geeichte Waagen) müssen im Eichgültigkeitszeitraum die Verkehrsfehlergrenzen einhalten – diese betragen i.d.R. die doppelten Eichfehlergrenzen.

Läuft dieser Eichgültigkeitszeitraum ab, so muss eine Nacheichung erfolgen. Sollte zum Bestehen dieser Nacheichung eine Justage der Waage zum Einhalten der Eichfehlergrenzen notwendig sein, so stellt dies kein Garantiefall dar.

Eichhinweise:

Für die in den technischen Daten als eichfähig gekennzeichnete Waagen liegt eine EU Bauartzulassung vor. Wird die Waage wie oben beschrieben im eichpflichtigen Bereich eingesetzt, so muss diese geeicht sein und regelmäßig nachgeeicht werden.


Die Nacheichung einer Waage erfolgt nach den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen der Länder. Die Eichgültigkeitsdauer in Deutschland z. B. beträgt für Waagen in der Regel 2 Jahre.

Die gesetzlichen Bestimmungen des Verwendungslandes sind zu beachten!

Die Eichung der Waage ist ohne die Siegelmarken ungültig.

Bei Waagen mit Bauartzulassung weisen die angebrachten Siegelmarken darauf hin, dass die Waage nur durch geschulte und autorisierte Fachkräfte geöffnet und gewartet werden darf. Bei zerstörten Siegelmarken erlischt die Eichgültigkeit. Die nationalen Gesetze und Vorschriften sind einzuhalten. In Deutschland ist eine Nacheichung erforderlich.


Position Siegelmarken:

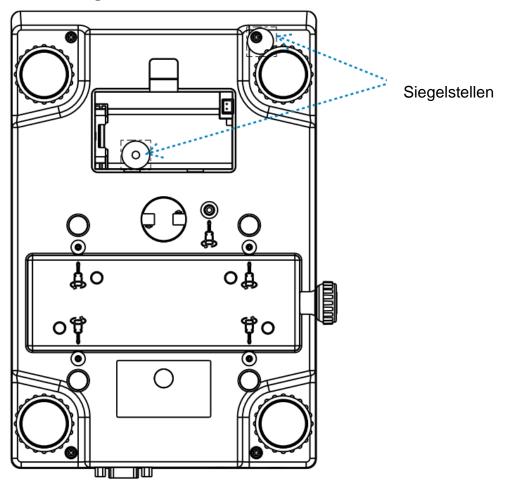

9 Basisbetrieb

9.1 Ein-/Ausschalten

Einschalten:

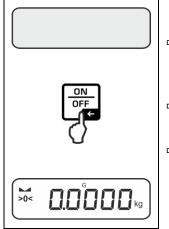


- ⇒ ON/OFF-Taste drücken. Die Anzeige leuchtet auf und die Waage führt einen Selbsttest durch.
- ⇒ Wurde die Waage von der Netzspannung getrennt, muss eine interne Justage durchgeführt werden s. Kap. 7.9.1
- ⇒ Warten, bis die Gewichtsanzeige erscheint. Die Waage ist jetzt mit der zuletzt aktiven Applikation einsatzbereit.

Interne Justage

Die interne Justage muss in folgenden Fällen durchgeführt werden:

- Nach jedem einschalten, wenn die Waage von der Netzspannung getrennt wurde.
- Nach jedem Einschalten im Akku- oder Batteriebetrieb.
- Nach Erreichen des Justageintervalls s. Kap 7.9.2

Ausschalten:

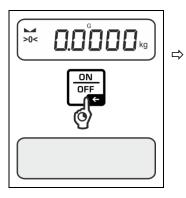

ON/OFF-Taste gedrückt halten, bis die Anzeige erlischt.

9.2 Einfaches Wägen



- ⇒ Nullanzeige [>0<] überprüfen, ggf. mit der ZERO-Taste nullstellen.</p>
- ⇒ Wägegut auflegen
- ⇒ Warten bis die Stabilitätsanzeige (►) erscheint.
- ⇒ Wägeresultat ablesen.

Überlast-Warnung

Überlastungen des Gerätes über die angegebene Höchstlast (Max), abzüglich einer eventuell bereits vorhandenen Taralast, unbedingt vermeiden.


Das Gerät könnte hierdurch beschädigt werden.

Die Überschreitung der Höchstlast wird mit der Anzeige [7 angezeigt. Waage entlasten bzw. Vorlast verringern.

9.3 Nullstellen

Um optimale Wägeergebnisse zu erreichen, vor dem Wägen die Waage nullstellen. Nullstellen ist nur im Bereich ± 2% Max. möglich.

Bei Werten größer ± 2% Max. erscheint die Fehlermeldung < ☐L □ □ □ □ L >

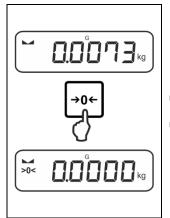

- ⇒ Waage entlasten
- ⇒ **ZERO**-Taste drücken, um die Waage auf Null zu stellen.




Diese Waagen besitzen eine automatische Nullnachführung [≤3d], welche nicht abschaltbar ist.

Werden kleine Mengen vom Wägegut entnommen oder zugeführt, so können durch die in der Waage vorhandene "Stabilitätskompensation" falsche Wägeergebnisse angezeigt werden! (z.B. Langsames Herausfließen von Flüssigkeiten aus einem auf der Waage befindlichen Behälter, Verdampfungsprozesse).

9.4 Tarieren

Das Eigengewicht beliebiger Wägebehälter lässt sich auf Knopfdruck wegtarieren, damit bei nachfolgenden Wägungen das Nettogewicht des Wägegutes angezeigt wird.

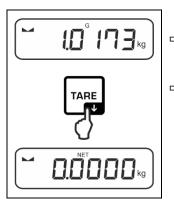

- ⇒ Wägebehälter auf die Wägeplatte stellen.
- Warten bis die Stabilitätsanzeige (► △) erscheint, dann TARE-Taste drücken. Das Gewicht des Gefäßes ist nun intern gespeichert. Die Nullanzeige und der Indikator <NET> erscheint.

<NET> signalisiert, dass alle angezeigten Gewichtswerte Nettowerte sind.



- Bei entlasteter Waage wird der gespeicherte Tarawert mit negativem Vorzeichen angezeigt.
- Zum Löschen des gespeicherten Tarawertes Wägeplatte entlasten und TARE-Taste oder ZERO-Taste drücken.

• Der Tariervorgang kann beliebige Male wiederholt werden, beispielsweise beim Einwiegen von mehreren Komponenten zu einer Mischung (Zuwiegen). Die Grenze ist dann erreicht, wenn der Tarierbereich ausgelastet ist.

• Numerische Eingabe des Taragewichts (PRE-TARE)

9.5 Wechsel-Taste (Standardeinstellungen)

Die Wechsel-Taste ≈ kann mit verschiedenen Funktionen belegt werden.

Folgende Funktionen sind standardmäßig (<dEFAuLE>) bei den verschiedenen Wägepplikationen eingestellt:


Q.	Kurzer Tastendruck	Langer Tastendruck	
RE 'P	 Bei erstmaligem Drücken: Wägeeinheit einstellen Zwischen den Wägeeinheiten umschalten 	Wenn die Waage tariert wurde und nach kurzem Tastendruck die Wä- geeinheit angezeigt wird, kann durch einen langen Tastendruck die Anzeige zwischen Brutto, Netto und Tara gewechselt werden.	
count	 Bei erstmaligem Drücken: Referenzstückzahl einstellen Zwischen den Wägeeinheiten umschalten 	Wenn die Waage tariert wurde und nach kurzem Tastendruck die Wä- geeinheit angezeigt wird, kann durch einen langen Tastendruck die Anzeige zwischen Brutto, Netto und Tara gewechselt werden.	
chEch	 Bei erstmaligem Drücken: Wä- geeinheit einstellen Zwischen den Wägeeinheiten umschalten 	Wenn die Waage tariert wurde und nach kurzem Tastendruck die Wä- geeinheit angezeigt wird, kann durch einen langen Tastendruck die Anzeige zwischen Brutto, Netto und Tara gewechselt werden.	

Nachfolgend werden die Standardeinstellungen (<dEFAuLE>) für die Applikation <Wägen> beschrieben.

9.5.1 Wägeeinheit umschalten

Standardmäßig ist die Wechsel-Taste so eingestellt, dass durch einen kurzen Tastendruck zwischen der Wägeeinheit umgeschalten werden kann.


Einheit aktivieren:

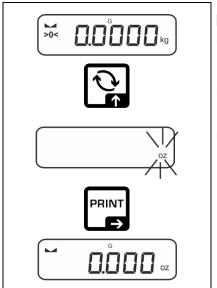

Bei erstmaligem kurzem Drücken der **2**-Taste kann die Einheit für die Schnellauswahl festgelegt werden.


- ⇒ ≈-Taste drücken und warten bis die Anzeige blinkt.
- ➡ Mit den Navigationstasten ↓↑ die Wägeeinheit wählen und mit →-Taste bestätigen.

Einheit umschalten:

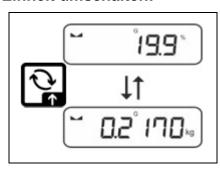

⇒ Mit der <a>-Taste kann zwischen der aktiven Einheit 1 und Einheit 2 umgeschaltet werden.


Andere Einheit aktivieren:

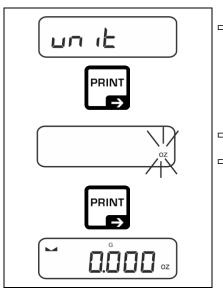

- Menüeinstellung < □□ □□ □□ > wählen und mit →-Taste bestätigen.
- ⇒ Warten, bis die Anzeige blinkt.
- ⇒ Mit den Navigationstasten ↓↑ die Wägeeinheit wählen und mit →-Taste bestätigen.
- Die erforderlichen Einstellungen bei Auswahl einer Applikationseinheit (%, FFA) finden Sie in s. Kap. 11.4.2 und 11.4.3.

9.5.2 Bruttogewichtswert anzeigen

Standardmäßig ist die Wechsel-Taste so eingestellt, dass durch einen langen Tastendruck der Bruttogewichtswert angezeigt werden kann.

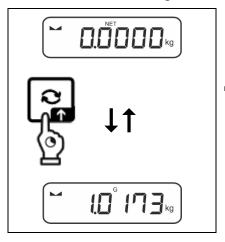

Nach Loslassen der Taste wird der Bruttogewichtswert noch kurz in der Anzeige gehalten.

9.6 Unterflurwägung

Mit Hilfe der Unterflurwägung können Gegenstände, welche aufgrund ihrer Größe oder Form nicht auf die Waagschale gestellt werden können, gewogen werden.

Gehen Sie wie folgt vor:

- ⇒ Waage ausschalten
- ⇒ Verschlussdeckel am Waagenboden öffnen.
- ⇒ Waage über eine Öffnung stellen.
- ⇒ Haken vollständig eindrehen.
- ⇒ Wägegut anhängen und Wägung durchführen

N VORSICHT

- Achten Sie unbedingt darauf, dass alle angehängten Gegenstände stabil genug sind, um das gewünschte Wägegut sicher zu halten (Bruchgefahr).
- Niemals Lasten über die angegebene Höchstlast (Max) hinaus anhängen (Bruchgefahr)

Es ist stets darauf zu achten, dass sich unter der Last keine Lebewesen oder Gegenstände befinden, die Schaden nehmen könnten.




Nach Beendigung der Unterflurwägung muss die Öffnung am Waagenboden unbedingt wieder verschlossen werden (Staubschutz).

10 Bedienkonzept

Werkseitig wird die Waage mit verschiedenen Applikationen (Wägen, Kontrollwägen, Zählen) ausgeliefert. Nach dem ersten Einschalten befindet sich die Waage in der Applikation <Wägen>.

Im Applikationsmenü (s. Kap.14.2) können Sie jedoch durch die Auswahl einer Applikation festlegen in welchem Modus die Waage nach dem Einschalten weiterhin arbeiten soll. Entweder standardmäßig im Wägemodus oder z.B. im Kontrollmodus oder Zählmodus.

Applikation wählen:

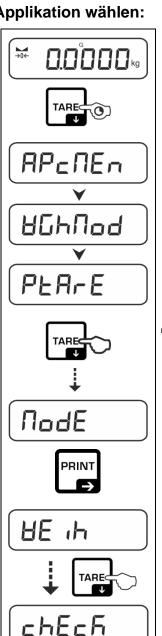

⇒ **TARE-**Taste drücken und gedrückt halten bis < $AP \subset \Pi E \cap >$ angezeigt wird.

PHR-F>

⇒ Die zuletzt aktive Applikation z.B. < ∃E ₁Ь > wird ange-

⇒ Mit der TARE-Taste gewünschte Applikation wählen, wählbar

HE ih Wägen count Zählen

chEch Checkweighing

⇒ Auswahl mit →-Taste bestätigen.

Entsprechend der gewählten Applikation werden im Applikationsmenü nur die applikationsspezifischen Einstellungen angezeigt, sodass Sie ohne Umwege schnell ans Ziel kommen.



- Informationen zu den applikationsspezifischen Einstellungen finden Sie bei der Beschreibung der jeweiligen Applikation.
- Alle grundlegenden Einstellungen und Parameter, die sich auf den gesamten Betrieb der Waage auswirken sind im Setup Menü (s. Kap.14.3.) zusammengefasst.
 Diese Einstellungen gelten für alle Applikationen.
- Die Anzahl der verfügbaren Applikationen ist modellabhängig.

Applikation ändern:

- ⇒ **TARE**-Taste drücken und gedrückt halten bis der erste Menüpunkt des Setup-Menüs angezeigt wird
- ⇒ Mit der **V**-Taste die Menüeinstellung < **□□dE** > wählen und mit →-Taste bestätigen. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

11 Applikation < Wägen>

Die Durchführung einer einfachen Wägung und Tarierung ist in Kap. 9.2 bzw. 9.4 beschrieben. Weitere spezifische Einstellmöglichkeiten finden Sie in den folgenden Kapiteln.

Falls die Applikation <Wägen> nicht bereits aktiv ist, wählen Sie die Menüeinstellung < ☐□dE > → < HE ·h >, s. Kap. 11

11.1 Applikationsspezifische Einstellungen

Menü aufrufen:

- ⇒ **TARE**-Taste drücken und gedrückt halten bis < ☐P□□□□ > angezeigt wird.
- ⇒ Navigation im Menü, s. Kap. 14.1


Übersicht (eichfähige Modelle):

Ebene 1	Ebene 2	Beschreibung / Kapitel	
PEARE	ActuAL	Aufgelegtes Gewicht als PRE-TARE Wert übernehmen, s. Kap. 11.2.1	
PRE-TARE	NAnuAL	Taragewicht numerisch eingeben, s. Kap. 11.2.2	
	cLEAr	PRE-TARE Wert löschen	
hoLd	-	Start Hold-Funktion, s. Kap. 11.3	
חט יך	g	Mit dieser Funktion wird festgelegt, in welcher Wägeeinheit das Resultat angezeigt wird, s. Kap. 11.4.1	
Einheiten	kg		
	ct		
NodE	AE 'P	Wägen	
Applikationen	count	Zählen	s. Kap. 10
	chEch	Checkweighing	

11.2 PRE-Tare

11.2.1 Aufgelegtes Gewicht als PRE-TARE Wert übernehmen

< PtA-E> → < ActuAt >

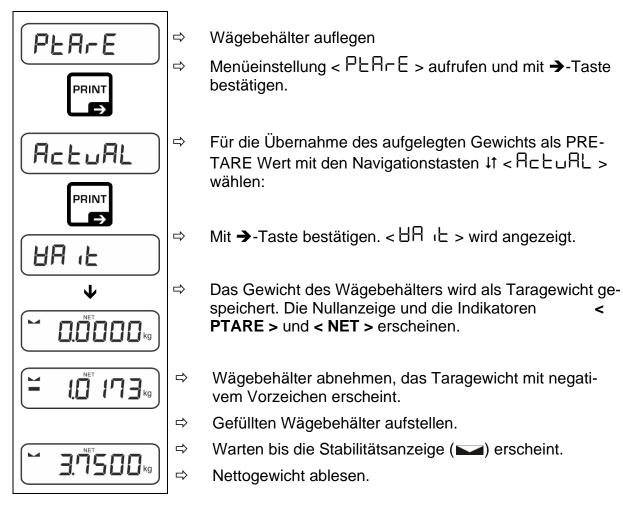


Das eingegebene Taragewicht ist so lange gültig, bis ein neues Taragewicht eingegeben wird. Zum Löschen TARE-Taste drücken oder Menüeinstellung < □ LEH > mit →-Taste bestätigen.

11.2.2 Bekanntes Taragewicht numerisch eingeben


< PLAcE > → < NAnuAL >



Menüeinstellung < PER⊏E > aufrufen und mit →-Taste bestätigen.

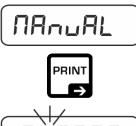


⇒ Mit den Navigationstasten ↓↑ die Einstellung < ∩A¬¬¬AL > wählen und mit →-Taste bestätigen.

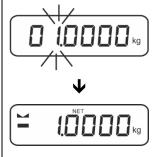

⇒ Bekanntes Taragewicht eingeben, numerische Eingabe s. Kap.3.2.2, die aktive Stelle blinkt.

⇒ Das eingegebene Gewicht wird als Taragewicht gespei-

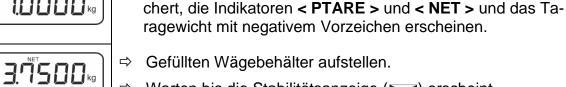


⇒ Gefüllten Wägebehälter aufstellen.

⇒ Warten bis die Stabilitätsanzeige (►) erscheint.

⇒ Nettogewicht ablesen.

iDas eingegebene Taragewicht ist so lange gültig, bis ein neues Taragewicht eingegeben wird. Zum Löschen den Wert Null eingeben oder Menüeinstellung < cLEAr > mit →-Taste bestätigen.

11.3 Data-Hold Funktion

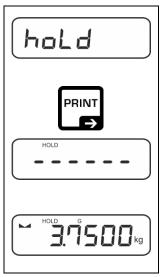


- ⇒ Menüeinstellung < h□Ld >
- ⇒ Wägegut auflegen.
- ⇒ Mit →-Taste bestätigen.

Der erste stabile Wägewert wird symbolisiert durch [HOLD] im oberen Rand der Anzeige gehalten. Nach Entlastung wird der Wert noch 10 s lang in der Anzeige gehalten.

11.4 Wägeeinheiten

11.4.1 Wägeeinheit einstellen

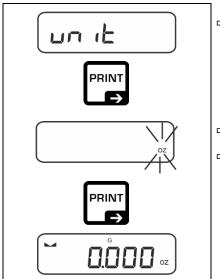

- ⇒ Menüeinstellung < ⊔□ (E > wählen und mit → Taste bestätigen.
- ⇒ Warten, bis die Anzeige blinkt.
- ⇒ Mit den Navigationstasten ↓↑ die Wägeeinheit wählen und mit →-Taste bestätigen.




- Die erforderlichen Einstellungen bei Auswahl einer Applikationseinheit (FFA, %) finden Sie in s Kap.11.4.2 und 11.4.3.
- Mit der -Taste (Standardeinstellung) kann zwischen der aktiven Einheit 1 und Einheit 2 umgeschaltet werden (Standardeinstellung der Tasten, s. Kap. 9.5. Weitere Einstellungsmöglichkeiten, s. Kap. 14.3.1).



11.4.2 Wägen mit Multiplikationsfaktor über Applikationseinheit <FFA>

Hier legen Sie fest, mit welchem Faktor das Wägeergebnis (in Gramm) multipliziert wird.

Somit kann z.B. ein bekannter Fehlerfaktor bei der Gewichtsermittlung gleich mitberücksichtigt werden.

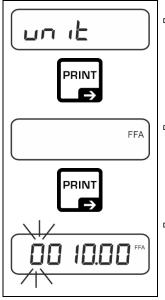

- ⇒ Menüeinstellung < □□ □□ □□ > wählen und mit →-Taste bestätigen.
- ⇒ Mit den Navigationstasten ↓↑ die Einstellung < FFA > wählen und mit →-Taste bestätigen.
- Multiplikationsfaktor eingeben, numerische Eingabe s. Kap.11.4.2, die aktive Stelle blinkt.

11.4.3 Prozentwägen über Applikationseinheit <%>

Die Applikationseinheit <%> ermöglicht Ihnen die Prüfung des Gewichts einer Probe in Prozent, bezogen auf ein Referenzgewicht.




im oberen Rand der Anzeige



im oberen Rand der Anzeige

止

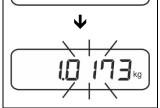

10°0.00%

- ⇒ Menüeinstellung < ⊔⊓ ، E > wählen.
- ⇒ Referenzgewicht, das 100 % entspricht, auflegen.
- ⇒ Mit →-Taste bestätigen.

- ⇒ Den blinkenden Gewichtswert der Referenz mit →-Taste bestätigen.
- ⇒ Ab hier wird das Gewicht der Probe in Prozent, bezogen auf das Referenzgewicht, angezeigt

12 Applikation <Zählen>

Falls die Applikation <Zählen> nicht bereits aktiv ist, wählen Sie die Menüeinstellung < ☐☐ E > → < □□□□ E >, s. Kap. 12

12.1 Applikationsspezifische Einstellungen

Menü aufrufen:

- ⇒ **TARE**-Taste drücken und gedrückt halten bis < ☐☐☐ > angezeigt wird.
- ⇒ Die Anzeige wechselt zu < □□□□□□□□ > gefolgt von < □EF >.
- ⇒ Navigation im Menü, s. Kap. 14.1

Übersicht:

Ebene 1	Ebene 2	Beschreibung / Kapitel		
rEF	5	Referenzstückzahl 5		
Referenzstückzahl	10	Referenzstückzahl 10		
	50	Referenzstückzahl 20		
	50	Referenzstückzahl 50		
	FrEE	Frei wählbar, numerische Eingabe s. Ka	p. 3.2.2	
	inPut	Eingabe Stückgewicht, numerische Eing	gabe s. Kap. 3.2.2	
PEA-E PRE-TARE	ActuAL	Aufgelegtes Gewicht als PRE-TARE Wert übernehmen, s. Kap.11.2.1		
	NAnuAL	Taragewicht numerisch eingeben, s. Kap. 11.2.2		
	cLEAr	PRE-TARE Wert löschen		
EA-GEE	UALUE	Zählmodus		
Zielzählen	Errupp	Obere Toleranz s. Kap. 12.2.2		
	ErrLoU	Untere Toleranz	3. Nap. 12.2.2	
	cLEAr	Einstellungen löschen		
NodE	count	Zählen		
Applikationen	chEch	Checkweighing s. Kap. 14.2		
	BE 'P	Wägen		

12.2 Applikation anwenden

12.2.1 Stückzählen


Bevor die Waage Teile zählen kann, muss sie das durchschnittliche Stückgewicht, die so genannte Referenz kennen. Dazu muss eine bestimmte Anzahl der zu zählenden Teile aufgelegt werden. Die Waage ermittelt das Gesamtgewicht und teilt es durch die Anzahl der Teile, die so genannte Referenzstückzahl. Auf Basis des berechneten durchschnittlichen Stückgewichts wird anschließend die Zählung durchgeführt.



- Je höher die Referenzstückzahl, desto größer die Zählgenauigkeit.
- Bei kleinen oder stark unterschiedlichen Teilen muss die Referenz besonders hoch gewählt werden.
- Kleinstes Zählgewicht siehe Tabelle "Technische Daten".


1. Referenz einstellen

Referenzstückzahl 5, 10, 20 oder 50:

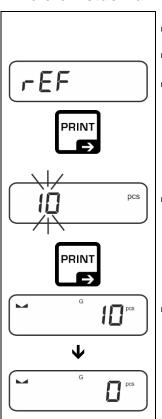


- ⇒ Falls nötig, Wägebehälter auflegen und tarieren
- ⇒ Gewünschte Anzahl Referenzstücke auflegen.
- ⇒ Menüeinstellung < ¬EF > aufrufen und mit →-Taste bestätigen.
- ⇒ Mit den Navigationstasten ↓↑ Referenzstückzahl (5, 10, 20, 50) entsprechend der aufgelegten Referenz wählen und mit →-Taste bestätigen.
 - Die Waage ermittelt das durchschnittliche Stückgewicht und zeigt dann die Anzahl der Teile an.
- Referenzgewicht abnehmen. Die Waage befindet sich nunmehr im Stückzähl-Modus und zählt alle Teile, die sich auf der Wägeplatte befinden.

Referenzstückzahl benutzerdefiniert:

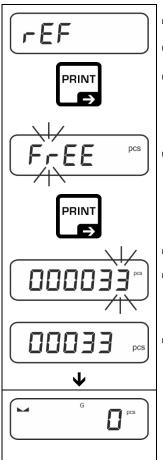


- ⇒ Falls nötig, Wägebehälter auflegen und tarieren
- ⇒ Gewünschte Anzahl Referenzstücke auflegen.
- ⇒ Menüeinstellung < ¬EF > aufrufen und mit →-Taste bestätigen.
- ⇒ Mit den Navigationstasten ↓↑ Einstellung < F = E > wählen und mit → Taste bestätigen.
- ⇒ Das numerische Eingabefenster erscheint.
- ⇒ Anzahl der aufgelegten Referenzteile eingeben und bestätigen, numerische Eingabe s. Kap. 3.2.2
- ⇒ Die Waage ermittelt das durchschnittliche Stückgewicht und zeigt dann die Anzahl der Teile an.
- Referenzgewicht abnehmen. Die Waage befindet sich nunmehr im Stückzähl-Modus und zählt alle Teile, die sich auf der Wägeplatte befinden.

Zählen mit frei wählbarem Stückgewicht:

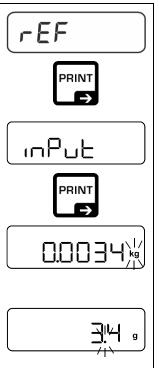


- ⇒ Menüeinstellung < ¬EF > aufrufen und mit →-Taste bestätigen.

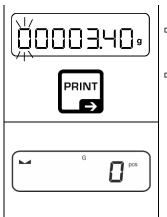

- ⇒ Stückgewicht eingeben, numerische Eingabe s. Kap. 3.2.2, die aktive Stelle blinkt.
- ⇒ Mit →-Taste bestätigen.

Die Waage befindet sich nunmehr im Stückzähl-Modus und zählt alle Teile, die sich auf der Wägeplatte befinden.

2. Teile zählen

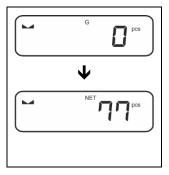

- ⇒ Falls nötig, Wägebehälter auflegen und tarieren.
- ⇒ Zählmenge einfüllen. Die Stückzahl wird direkt im Display angezeigt.
- Mit der R-Taste kann zwischen Stückzahl- und Gewichtsanzeige umgeschaltet werden (Standardeinstellung s. Kap.9.5).



12.2.2 Zielzählen

Die Applikationsvariante <Zielzählen> ermöglicht Ihnen das Einwägen von Gütern auf eine bestimmte Zielstückzahl innerhalb festgelegter Toleranzgrenzen.

Das Erreichen der Zielstückzahl wird durch ein akustisches (sofern im Menü aktiviert) und optisches Signal (Toleranzmarken) angezeigt.

Optisches Signal:

Die Toleranzmarken liefern folgende Informationen:


A	Zielstückzahl über vorgegebener Toleranz		
ок	Zielstückzahl innerhalb vorgegebener Toleranz		
TO	Zielstückzahl unter vorgegebener Toleranz		

Akustisches Signal:

Das akustische Signal ist abhängig von der Menüeinstellung < 5EE□P → 6EEPEr >, s. Kap.14.3.1.

Durchführung:

1. Zielstückzahl und Toleranzen definieren

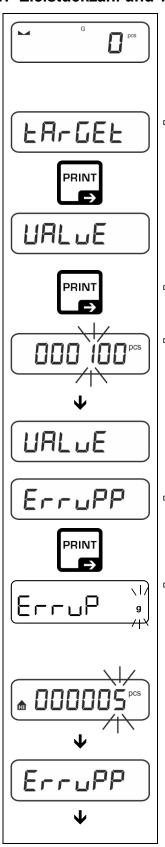

- ⇒ Sicherstellen, dass sich die Waage im Zählmodus befindet und ein durchschnittliches Stückgewicht definiert ist (s. Kap. 12.2.1).
 Gegebenenfalls mit der ➡Taste umschalten.
- ⇒ Mit den Navigationstasten ↓↑ die Einstellung < EAr LEE > wählen und mit →-Taste bestätigen.


< UAL □E > wird angezeigt.

- ⇒ Zielstückzahl eingeben (numerische Eingabe s. Kap.3.2.2) und bestätigen.

Die Waage kehrt zurück ins Menü < URL □E >.

- ⇒ Mit den Navigationstasten ↓↑ die Einstellung < ErruPP > wählen und mit →-Taste bestätigen.
- ⇒ Das numerische Eingabefenster erscheint. Die aktive Stelle blinkt.
- ⇒ Obere Toleranz eingeben (numerische Eingabe s. Kap.3.2.2) und bestätigen.

Die Waage kehrt zurück ins Menü < E - - u PP >.

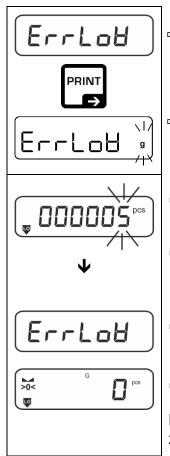

- ⇒ Mit den Navigationstasten ↓↑ die Einstellung < ErrL□H > wählen und mit →-Taste bestätigen.
- ⇒ Das numerische Eingabefenster erscheint. Die aktive Stelle blinkt.
- □ Untere Toleranz eingeben (numerische Eingabe s. Kap.3.2.2) und bestätigen.
- ⇒ Die Waage kehrt zurück ins Menü < E ¬ L □ H >.
- ⇒ Zum Verlassen des Menüs **←**-Taste wiederholt drücken.

Nach Durchführung der Einstellarbeiten ist die Waage bereit zum Zielzählen.

2. Toleranzkontrolle starten:

- ⇒ Durchschnittliches Stückgewicht ermitteln, s. Kap. 12.2.1
- ⇒ Wägegut auflegen und anhand der Toleranzmarken / akustischem Signal prüfen, ob das Wägegut sich innerhalb der vorgegebenen Toleranz befindet.

Wägegut unter vorgegebener Toleranz	Wägegut innerhalb vorgegebener Toleranz	Wägegut über vorgegebener Toleranz	
G Pos	G pcs	@ 10E pcs	

Die eingegebenen Werte sind so lange gültig, bis neue Werte eingegeben werden.

Zum Löschen der Werte Menüeinstellung < EArGEE > → < cLEAr > wählen und mit →-Taste bestätigen.

13 Applikation < Checkweighing >

Falls die Applikation <Checkweighing> nicht bereits aktiv ist, wählen Sie die Menüeinstellung < ☐☐☐ E > → < ☐☐ E >, s. Kap. 10

13.1 Applikationsspezifische Einstellungen

Menü aufrufen:

- ⇒ **TARE**-Taste drücken und gedrückt halten bis < ☐☐☐ > angezeigt wird.
- ⇒ Navigation im Menü, s. Kap. 14.1

Übersicht:

Ebene 1	Ebene 2	Beschreibung / Kapitel		
EA-GEE	UALUE	Zielgewicht, numerische Eingabe s. Kap. 3.2.2		
Zielwägen,	Errupp	Obere Toleranz, numerische Eingabe s. Kap. 3.2.2		
s. Kap. 13.2.1	ErrLoU	Untere Toleranz, numerische Eingabe s. Kap. 3.2.2		
	cLEAr	Einstellungen löschen		
<u> ፫ ነ</u> ህ "F ፫				
Kontrollwägen, s. Kap. 13.2.2	à 'UäA	Unterer Grenzwert, numerische Eingabe s. Kap. 3.2.2		
·	cLEAr	Einstellungen löschen		
PEA-E PRE-TARE	ActuAL	Aufgelegtes Gewicht als PRE-TARE Wert übernehmen, s. Kap.11.2.1		
	NANDAL	Taragewicht numerisch eingeben, s. Kap.	11.2.2	
	cLEAr	PRE-TARE Wert löschen		
NodE	RE 'P	Wägen		
Applikationen	count	Zählen s. Kap. 10		
	chEcR	Checkweighing		

13.2 Applikation anwenden

13.2.1 Zielwägen

Die Applikationsvariante <Zielwägen> ermöglicht Ihnen das Einwägen von Gütern auf eine bestimmtes Zielgewicht innerhalb festgelegter Toleranzgrenzen.

Das Erreichen des Zielgewichts wird durch ein akustisches (sofern im Menü aktiviert) und optisches Signal (Toleranzmarken) angezeigt.

Optisches Signal:

Die Toleranzmarken liefern folgende Informationen:


₾	Obergrenze
ок	Zielgewicht
LO	Untergrenze

Akustisches Signal:

Das akustische Signal ist abhängig von der Menüeinstellung < 5EL□P → bEEPEr >, s. Kap. 14.3.1

Durchführung:

1. Zielgewicht und Toleranzen definieren

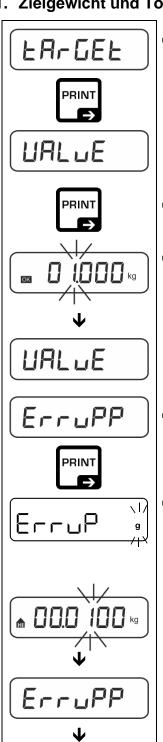

⇒ Mit den Navigationstasten ↓↑ die Einstellung < └──☐E > wählen und mit → -Taste bestätigen.


< URL uE > wird angezeigt.

- ⇒ Zielgewicht eingeben (numerische Eingabe s. Kap.3.2.2) und bestätigen.

Die Waage kehrt zurück ins Menü < ☐AL ☐E >.

- ⇒ Mit den Navigationstasten ↓↑ die Einstellung < ErruPP > wählen und mit →-Taste bestätigen.
- ⇒ Das numerische Eingabefenster erscheint. Die aktive Stelle blinkt.
- ⇒ Obergrenze für die Gewichtsabweichung eingeben (numerische Eingabe s. Kap.3.2.2) und bestätigen.

Die Waage kehrt zurück ins Menü < E - - uPP >.

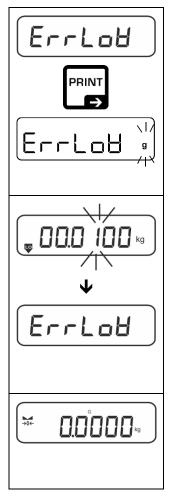

- ⇒ Mit den Navigationstasten ↓↑ die Einstellung < ErrL□H > wählen und mit →-Taste bestätigen.
- ⇒ Das numerische Eingabefenster erscheint. Die aktive Stelle blinkt.
- ⇒ Untergrenze für die Gewichtsabweichung eingeben (numerische Eingabe s. Kap.3.2.2) und bestätigen.
- ⇒ Die Waage kehrt zurück ins Menü < E r L □ H >.
- ⇒ Zum Verlassen des Menüs ←-Taste wiederholt drücken.

Nach Durchführung der Einstellarbeiten ist die Waage bereit zum Kontrollwägen.

3. Toleranzkontrolle starten:

⇒ Wägegut auflegen und anhand der Toleranzmarken / akustischem Signal prüfen, ob das Wägegut sich innerhalb der vorgegebenen Toleranz befindet.

Wägegut unter vorgegebener Toleranz	Wägegut innerhalb vorgegebener Toleranz	Wägegut über vorgegebener Toleranz	
□ 0.9864 kg	©K	△ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

Die eingegebenen Werte sind so lange gültig, bis neue Werte eingegeben werden.

Zum Löschen der Werte Menüeinstellung < EArLEE > → < cLEAr > wählen und mit →-Taste bestätigen.

13.2.2 Kontrollwägen

Mit der Applikationsvariante < Kontrollwägen > können Sie überprüfen, ob das Wägegut innerhalb eines vorgegebenen Toleranzbereichs liegt.

Die Über- oder Unterschreitung der Grenzwerte wird durch wird durch ein optisches (Toleranzmarken) und akustisches (sofern im Menü aktiviert) Signal angezeigt.

Optisches Signal:

Die Toleranzmarken liefern folgende Informationen:


A	Einwaage über vorgegebener Toleranz			
ок	Einwaage innerhalb vorgegebener Toleranz			
TO	Einwaage unter vorgegebener Toleranz			

Akustisches Signal:

Das akustische Signal ist abhängig von der Menüeinstellung < 5EE□P> → < 5EEPE□ >. s. Kap. 14.3.1

Durchführung:

1. Grenzwerte definieren

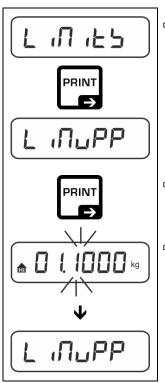


⇒ Mit den Navigationstasten ↓↑ die Einstellung
 < └ □ □ □ □ > wählen und mit →-Taste bestätigen.

< L ₁∏⊔PP > wird angezeigt.

⇒ Oberen Grenzwert eingeben (numerische Eingabe s. Kap.3.2.2) und bestätigen.

Die Waage kehrt zurück ins Menü < L □□□PP >.

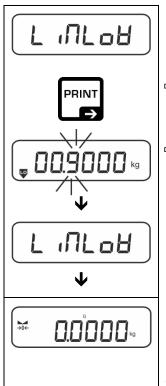

- ⇒ Mit den Navigationstasten ↓↑ die Einstellung < L □L□H > wählen.
- □ Unteren Grenzwert eingeben (numerische Eingabe s. Kap.3.2.2) und bestätigen.

Die Waage kehrt zurück ins Menü < L ₁∏L□H >.

⇒ Zum Verlassen des Menüs ←-Taste wiederholt drücken.

Nach Durchführung der Einstellarbeiten ist die Waage bereit zum Kontrollwägen.

2. Toleranzkontrolle starten:

⇒ Wägegut auflegen und anhand der Toleranzmarken / akustischem Signal prüfen, ob das Wägegut sich innerhalb der vorgegebenen Toleranz befindet.

Wägegut unter vorgegebener Toleranz	Wägegut innerhalb vorgegebener Toleranz	Wägegut über vorgegebener Toleranz	
G 0.8864 kg	™ IIII kg	G	

Die eingegebenen Werte sind so lange gültig, bis neue Werte eingegeben werden.

Zum Löschen der Werte Menüeinstellung < L □ □ □ □ □ > → < □ □ □ E > → < □ □ □ E = > wählen und mit → -Taste bestätigen.

14 Menü

14.1 Navigation im Menü

Menü aufrufen:

Applikationsmenü	Setup Menü	
TARE	TARE + ON OFF	
TARE-Taste drücken und gedrückt halten bis der erste Menüpunkt angezeigt wird	TARE- und ON/OFF-Taste gleichzeitig drücken und gedrückt halten bis der erste Menüpunkt angezeigt wird	

Parameter wählen und einstellen:

Blättern auf einer Ebene	Mit den Navigationstasten lassen sich die einzelnen Menüblöcke der Reihe nach anwählen.	
	Mit der Navigationstaste ♥ vorwärts blättern	
	Mit Navigationstaste ↑ rückwärts blättern.	
Menüpunkt aktivieren / Auswahl bestätigen	Navigationstaste → drücken	
Menüebene zurück / zurück in den Wägemodus	Navigationstaste ← drücken	

14.2 Applikationsmenü

Das Applikationsmenü ermöglicht Ihnen einen schnellen und gezielten Zugriff auf die jeweils ausgewählte Applikation (s. Kap.10).

Eine Übersicht zu den applikationsspezifischen Einstellungen finden Sie bei der Beschreibung der jeweiligen Applikation.

14.3 Setup-Menü

Im Setup Menü haben Sie die Möglichkeit mit den Waageneinstellungen das Verhalten der Waage an Ihre Anforderungen (z.B. Umgebungsbedingungen, besondere Wägeprozesse) anzupassen.

Diese Einstellungen sind global und unabhängig von der gewählten Applikation (ausgenommen: <\u00e4\u00bellu\u00bell\u00bell\u00bell\u00bell).

14.3.1 Übersicht < 5ELuP >

Ebene 1	Ebene 2	weitere Ebenen / Beschreibung			
cAL	cAL int	→ Interne Justierung, s. Kap. 7.9.1			
Justierung	cALE NE	→ Justierintervall festlegen s. Kap. 7.9.2			
	cALGLP	→ GLP ko	nformes Justierprotokoll aktivieren s. Kap.7.9.3		
coN	-5232	6Aud	600		
Kommunikation	•		1500		
	n2p-q		2400		
			4800		
			9600		
			14400		
			19200		
			38400		
			57600		
			I 15200		
			128000		
			256000		
		dAFB	CAP fy		
			84P f2		
		PAr Ly	nonE		
			odd		
			EUEn		
		StoP	156 iE		
			256 (ES		
		hAndbh	nonE		
		Protoc	FcP		

Pr int	intFcE		-233		RS 232-Schr	nittstelle*	
Datenaus-					USB-Schnittstelle*		
gabe			npp-q		*nur in Verbindung mit KUP-Schnittstelle		
			8LAn		WLAN-Schnittstelle*		
					i	ndung mit KUP-Schnittstelle	
	ԻսՈ		on off		s. Kap. 15.3.	dus ein-/ ausschalten, 1	
	PrNodE	<u> </u> Իր (ն	grr		on, oFF	·	
	FF1100E EF		NAnuAL		Datenausgabe nach Drücken der PRINT-Taste, s. Kap. 15.3.2		
			AutoPr		on, off		
					und positiver s. Kap.15.3.3 Nullanzeige von den Eins < Tr Ante (off, 1, 2, 3,4 Faktor für d. d ergibt die S	B. Erneute Ausgabe erst nach und Stabilisierung, abhängig stellungen	
				oFF	Kontinuierlich	ne Datenausgabe	
					intErU	Ausgabeintervall einstellen s. Kap. 15.3.4	
			cont	on	PZEro	on, off	
					, 22, 2	0 (unbelastet) ebenfalls kontinuierlich senden	
		AE 'CHF	SGLP-	<u> </u>	on, off	Angezeigter Gewichtswert wird übertragen	
					Grobb	on, of F	
					nEt	on, of F	
					LALE	on, of F	
			նո ե Քո	Ė	ForNAL	Lant (Ausführliches Messprotokoll)	
						Standard- Messprotokoll)	
		LAYout	nonE		on, of F		
			710112		Standard-Layout		
					NodEL	on, oFF Modellbezeichnung der	
					SEr AL	Waage ausgeben	
			05Er GLP 9E5		 	Seriennummer der Waage ausgeben	
					AL .d	Alibi-ID ausgeben	
					dAFE	Datum ausgeben	
					F 'UE	Uhrzeit ausgeben	
					on, of F	nes Wägeprotokoll ausgeben	
		רירי			Einstellungen nicht löschen		
		rESEE			Einstellunger		

BEEPEr Akustisches Signal	REYS	oFF	Akustisches Signal bei Tastendruck ein-/ausschalten	
	chEch	ch-ofi	oFF	Akustisches Signal aus
			5Lo8	Langsam
			5Ed	Standard
			FASE	Schnell
			cont.	Kontinuierlich
			oFF	Akustisches Signal aus
			2LoU	Langsam
		ch-Lo	SEd	Standard
			FASE	Schnell
			cont.	Kontinuierlich
			oFF	Akustisches Signal aus
		ch-h i	5L08	Langsam
			<u>56</u>	Standard
			FASE	Schnell
			cont.	Kontinuierlich
Automatische Abschaltfunktion im Akkubetrieb		oFF	Automatische Abschaltfunktion ausgeschaltet	
	NodE	Auto	Die Waage wird nach der im Menüpunkt < L nE > definierten Zeit ohne Lastwechsel oder Bedienung automatisch ausgeschaltet	
		ovFA0	Automatisches Abschalten nur bei Nullanzeige	
	F 'UE	305	Die Waage wird nach der eingestellten Zeit ohne Lastwechsel oder Bedienung automa-	
		III iu		
		50 0	tisch ausgescl	haltet
		<u> 50 m</u>		
		300 10		
		60N in		

buttons			dEFAult	Standardeinstellungen, s. Kap. 9.5
Tastenbelegung	gung	5₽ս5h ¢	oFF	Taste deaktiviert
			cAL int	Interne Justage auslösen, s. Kap. 7.9.1
	сҺЯлБЕ		un iE	Wägeeinheit einstellen, s. Kap. 11.4.1
			NodE	Wägeapplikation auswählen, s. Kap. 10
			hoLd	HOLD-Funktion ausführen, s. Kap. 11.3
			PEACE	PRE-Tare-Einstellungen öffnen, s. Kap. 11.2
		LPu5h	rEF	Referenzstückzahl einstellen, s. Kap. 12.1 *nur für die Applikation <zählen></zählen>
			F 'U 'F2	Einstellungen zum Kontrollwägen öffnen, s. Kap. 13.2.2 *nur für die Applikation <checkweighing></checkweighing>
			ŁA-GEŁ	Einstellungen zum Zielwägen öffnen, s. Kap. 13.2.1 *nur für die Applikation <checkweighing></checkweighing>
L , GhE Hinterleuchtung der	NodE	AL BAYS	Hinterleuchtun schaltet	g der Anzeige ständig einge-
Anzeige		F 'UE'	nüpunkt < 占 🕡	htung wird nach der im Me-
		nobL	Hinterleuchtun schaltet	g der Anzeige ständig ausge-
	F 'UE	55 105 305 10 m 20 m 50 m	wechsel oder I	h welcher Zeit ohne Last- Bedienung die Hinterleuch- sch abgeschaltet wird.

dAL inE Datum und Uhrzeit	SEE	-2022- 12-3 I 235959	Datum & Uhrzeit eingeben	
	dAFor∏	N44; 4N4; 4N4	Datumformat auswählen	
	t ForN	12h; 24h	Uhrzeitformat auswählen	
הט ודף	verfügbare Wägeeinheiten / Applikations- einheiten, s. Kap. 1	on, off		
Einheiten		Mit dieser Funktion wird festgelegt, welche Wägeeinheiten im applikationsspezifischen Menü <ur< td=""></ur<>		
NodE5	AE 'P	Wägen		
Wägeapplikationen	count	Zählen		
	chEch	Checkweighing		
		on, off		
Loch	SEELoch		nn der Zugang zum Setup Menü ge- ¬> gestellt wird die Eingabe einer 6- Passwort gefordert	
rESEE	Waageneinstellungen auf Werkseinstellungen zurücksetzen			

15 Kommunikation mit Peripheriegeräten über KUP-Anschluss

Über die Schnittstellen können Wägedaten mit angeschlossenen Peripheriegeräten ausgetauscht werden.

Die Ausgabe kann an einen Drucker, PC oder Kontrollanzeigen erfolgen. Umgekehrt können Steuerbefehle und Dateneingaben über die angeschlossenen Geräte erfolgen.

Die Waagen sind standardmäßig mit einem KUP-Anschluss (KERN Universal Port) ausgestattet.



KUP-Anschluss

Alle verfügbaren KUP-Schnittstellenadapter finden Sie in unserem Webshop unter:

http://www.kern-sohn.com

15.1 KERN Communications Protocol (KERN Schnittstellenprotokoll)

KCP ist ein standardisierter Schnittstellen-Befehlssatz für KERN-Waagen, der das Abrufen und Steuern vieler Parameter und Gerätefunktionen erlaubt. KERN Geräte mit KCP kann man dadurch ganz einfach an Computer, Industriesteuerungen und andere digitale Systeme anbinden. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie im Handbuch "KERN Communications Protocol", verfügbar im Downloadbereich auf unserer KERN-Homepage (www.kern-sohn.com)

Zum Aktivieren von KCP beachten Sie bitte die Menu-Übersicht der Bedienungsanleitung Ihrer Waage.

KCP basiert auf einfachen ASCII Befehlen und Antworten. Jede Interaktion besteht aus einem Befehl, möglich mit Argumenten getrennt durch Leerzeichen und wird beendet mit <CR>< LF>.

Die von ihrer Waage unterstützen KCP-Befehle lassen sich durch Senden des Befehls "I0" gefolgt von CR LF abfragen.

Auszug der meistgenutzten KCP-Befehle:

10	zeige alle implementierten KCP-Befehle
S	Sende stabilen Wert
SI	Sende aktuellen Wert (auch instabil)
SIR	Sende aktuellen Wert (auch instabil) und wiederhole
Т	Tarieren
Z	Nullstellen

Beispiel:

Befehl	S	
Mögliche Antworten	S_S100.00_g S_I S_+ or S	Befehl akzeptiert, Ausführung des Befehls wurde begonnen es wird aktuell ein anderer Befehl ausgeführt, Timeout er- reicht Über-oder Unterlast

15.2 KERN Alibispeicher

Bei eichpflichtigen Wägungen, die über einen angeschlossenen PC ausgewertet und weiterverarbeitet werden (z. B. Ausdruck eines Lieferscheines über einen PC statt über einen direkt an der Waage angeschlossenen Drucker) wird vom Eichgesetz im Rahmen des Verbraucherschutzes eine elektronische Archivierung mittels eines eichfähigen, nicht-manipulierbaren Datenspeichers vorgeschrieben. Diese gespeicherten Datensätze können jederzeit über einen angeschlossenen PC

Diese gespeicherten Datensätze können jederzeit über einen angeschlossenen PC abgerufen & angezeigt werden.

- Der Alibi-Speicher bietet die Möglichkeit, bis zu 250.000 Wägeergebnisse zu speichern. Ist der Speicher voll, werden bereits verwendete IDs überschrieben (beginnend mit der ersten ID).
- Der Speichervorgang kann durch Drücken der Print-Taste sowie durch den KCP-Befehl "S" oder "MEMPRT" durchgeführt werden.
- Es werden der Wägewert (N, G, T), Datum und Uhrzeit sowie eine eindeutige Alibi-ID gespeichert.
- Bei der Datenausgabe wird die eindeutige Alibi-ID zu Identifikationszwecken ebenfalls ausgegeben.
- Die gespeicherten Daten k\u00f6nnen \u00fcber den KCP-Befehl "MEMQID" abgerufen werden. Damit kann eine bestimmte einzelne ID oder eine Reihe von IDs abgefragt werden.
- Beispiel:
 - MEMQID 15 → Der Datensatz, der unter der ID 15 gespeichert ist, wird zurückgegeben.
 - MEMQID 15 20 → Es werden alle Datensätze, die von ID 15 bis ID 20 gespeichert sind, zurückgegeben.

Eine ausführliche Beschreibung finden Sie im Handbuch "KERN Communications Protocol", verfügbar im Downloadbereich auf unserer KERN-Homepage (www.kern-sohn.com)



Schutz der gespeicherten rechtlich relevanten Daten:

- Nachdem ein Datensatz gespeichert wurde, wird er sofort zurückgelesen und Byte für Byte überprüft. Wird ein Fehler festgestellt, wird der Datensatz als ungültig markiert. Liegt kein Fehler vor, kann der Datensatz bei Bedarf gedruckt werden.
- In jedem Datensatz ist ein Prüfsummenschutz gespeichert.
- Alle Informationen auf einem Ausdruck werden aus dem Speicher mit Prüfsummenüberprüfung gelesen, anstatt direkt aus dem Buffer.

Maßnahmen zur Vermeidung von Datenverlust:

- Der Speicher ist beim Einschalten schreibgeschützt.
- Vor dem Schreiben eines Datensatzes in den Speicher wird ein Schreibfreigabeverfahren durchgeführt.
- Nach dem Speichern eines Datensatzes wird sofort ein Schreibsperrverfahren durchgeführt (vor der Verifizierung).
- Der Speicher hat eine Datenaufbewahrungszeit von mehr als 20 Jahren.

15.3 Ausgabe-Funktionen

15.3.1 Summiermodus < ఏ⊔० >

Mit dieser Funktion werden die einzelnen Wägewerte per Tastendruck in den Summenspeicher addiert und bei Anschluss eines optionalen Druckers ausgegeben.

Funktion aktivieren:

- ⇒ Im Setup Menü die Menüeinstellung < Pr → < □□□□ > aufrufen und mit → Taste bestätigen.
- ⇒ Zum Verlassen des Menüs die Navigationstaste ← wiederholt drücken
- Voraussetzung: Menüeinstellung
 <Pr∏adE> → < Er (□> → < □AnuAL> → < □>

Wägegut summieren:

- ⇒ Falls nötig, leeren Behälter auf die Waage stellen und tarieren.


- ⇒ Weiteres Wägegut wie vorhergehend beschrieben summieren.
- ⇒ Dieser Vorgang kann so oft wiederholt werden, bis die Kapazität der Waage erschöpft ist.

Summe "Total" anzeigen und ausgeben:

- ⇒ PRINT-Taste lange drücken. Die Anzahl Wägungen und das Gesamtgewicht werden ausgegeben.
 - Der Summenspeicher wird gelöscht; das Symbol [. Σ .] erlischt.


Musterprotokoll (KERN YKB-01N):

Menüeinstellung < Pr∏adE > → < ForNAE > → < 5horE >

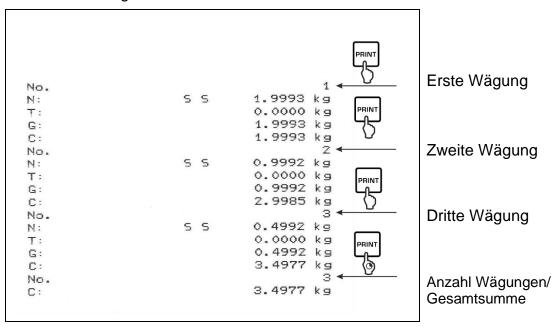

Musterprotokoll (KERN YKB-01N):

Menüeinstellung

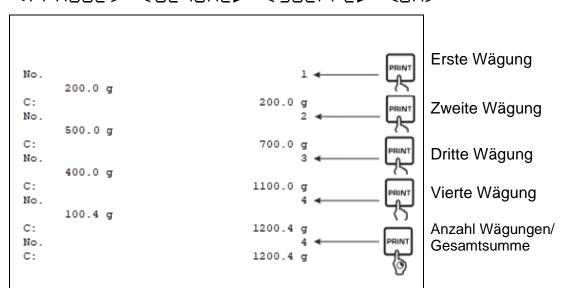

15.3.2 Datenausgabe nach Drücken der PRINT-Taste < ☐☐□☐☐ > Funktion aktivieren:

- ⇒ Im Setup Menü die Menüeinstellung < Pr ı¬E > → < Pr ¬¬dE > → < Er ı□ > aufrufen und mit → Taste bestätigen.
- ⇒ Mit den Navigationstasten ↓↑ die Einstellung < □□ > wählen und mit →-Taste bestätigen.
- ⇒ Zum Verlassen des Menüs die Navigationstaste ← wiederholt drücken.

Wägegut auflegen:

- ⇒ Falls nötig, leeren Behälter auf die Waage stellen und tarieren.
- ⇒ Wägegut auflegen. Der Wägewert wird nach Drücken der PRINT-Taste ausgegeben.

15.3.3 Automatische Datenausgabe < A⊔L□>

Die Datenausgabe erfolgt automatisch ohne Drücken der **PRINT**-Taste, sobald die entsprechende Ausgabebedingung erfüllt ist, abhängig von der Einstellung im Menü.

Funktion aktivieren und Ausgabebedingung einstellen:

- ⇒ Im Setup Menü die Menüeinstellung < Pr ı¬E > → < Pr ¬□dE > → < Er ı□
 > aufrufen und mit → -Taste bestätigen.
- ⇒ Für eine automatische Datenausgabe mit den Navigationstasten ↓↑ die Menüeinstellung < ☐ □ = ¬ wählen und mit → -Taste bestätigen.
- ⇒ Mit den Navigationstasten ↓↑ die Einstellung < □□ > wählen und mit →-Taste bestätigen. < □□ H□□E> wird angezeigt.

- ⇒ Zum Verlassen des Menüs die Navigationstaste wiederholt drücken.

Wägegut auflegen:

- ⇒ Falls nötig, leeren Behälter auf die Waage stellen und tarieren.
- ⇒ Wägegut auflegen, warten bis Stabilitätsanzeige (► →) erscheint. Der Wägewert wird automatisch ausgegeben.

15.3.4 Kontinuierliche Datenausgabe < cont >

Funktion aktivieren und Ausgabeintervall einstellen:

- ⇒ Im Setup Menü die Menüeinstellung < Pr ı¬E > → < Pr∏odE> → < Er ı□ > aufrufen und mit → Taste bestätigen.

- ⇒ <5PEEd> wird angezeigt.
- ⇒ <2E □ > gewünschte Ausgabebedingung einstellen.
- ⇒ Zum Verlassen des Menüs die Navigationstaste wiederholt drücken.

Wägegut auflegen

- ⇒ Falls nötig, leeren Behälter auf die Waage stellen und tarieren.
- ⇒ Wägegut auflegen.
- ⇒ Die Wägewerte werden in dem definierten Intervall ausgegeben

15.4 Datenformat

- ⇒ Im Setup Menü die Menüeinstellung < PrunE > → < PrnodE > → < HE ubbe > → < IntPrt > aufrufen und mit → -Taste bestätigen.
- ⇒ Mit den Navigationstasten ↓↑ die Menüeinstellung < F□□□□□□□ > wählen und mit →-Taste bestätigen.
- ⇒ Mit den Navigationstasten ↓↑ gewünschte Einstellung wählen. Wählbar:
 - < 与hロート > Standard Messprotokoll
 - < Lonu > Ausführliches Messprotokoll
- ⇒ Einstellung mit →-Taste bestätigen.
- ⇒ Zum Verlassen des Menüs die Navigationstaste wiederholt drücken.

Musterprotokoll (KERN YKB-01N):

ForN	IAL → Shor	-E	ForNAt → LonG
N: T: G:	5 5	2.0000 kg 0.5000 kg 2.5000 kg	N: SD 2.0000 kg Tara weight after x: 0.5000 kg Gross weight: 2.5000 kg

16 Wartung, Instandhaltung, Entsorgung



Vor allen Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten das Gerät von der Betriebsspannung trennen.

16.1 Reinigen

Keine aggressiven Reinigungsmittel (Lösungsmittel o.ä.) benutzen, sondern nur ein mit milder Seifenlauge angefeuchtetes Tuch. Darauf achten, dass keine Flüssigkeit in das Gerät eindringt. Mit einem trockenen, weichen Tuch nachreiben.

Lose Probenreste/Pulver können vorsichtig mit einem Pinsel oder Handstaubsauger entfernt werden.

Verschüttetes Wägegut sofort entfernen.

16.2 Wartung, Instandhaltung

- ⇒ Das Gerät darf nur von geschulten und von KERN autorisierten Servicetechnikern geöffnet werden.
- ⇒ Vor dem Öffnen vom Netz trennen.

16.3 Entsorgung

Die Entsorgung von Verpackung und Gerät ist vom Betreiber nach gültigem nationalen oder regionalen Recht des Benutzerortes durchzuführen.

17 Kleine Pannenhilfe

Bei einer Störung im Programmablauf sollte die Waage kurz ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden. Der Wägevorgang muss dann wieder von vorne begonnen werden.

Störung	Mögliche Ursache
Die Gewichtsanzeige	Die Waage ist nicht eingeschaltet.
leuchtet nicht.	Die Verbindung zum Netz ist unterbrochen (Netz- kabel nicht eingesteckt/defekt).
	Die Netzspannung ist ausgefallen.
Die Gewichtsanzeige ändert sich fortwährend	Luftzug/Luftbewegungen
	Vibrationen des Tisches/Bodens
	Die Wägeplatte hat Berührung mit Fremdkörpern.
	 Elektromagnetische Felder/ Statische Aufladung (anderen Aufstellort wählen/ falls möglich stören- des Gerät ausschalten)
Das Wägeergebnis ist	Die Waagenanzeige steht nicht auf Null
offensichtlich falsch	Die Justierung stimmt nicht mehr.
	Die Waage steht nicht eben.
	• Es herrschen starke Temperaturschwankungen.
	 Die Anwärmzeit wurde nicht eingehalten.
	 Elektromagnetische Felder / Statische Aufladung (anderen Aufstellort wählen / falls möglich, störendes Gerät ausschalten)

18 Fehlermeldungen

Fehlermeldung	Erläuterung
Shur	Nullstellbereich überschritten
undErZ	Nullstellbereich unterschritten
inSEAP	Last instabil
AronG	Justierfehler
SEtrta	Datum & Uhrzeit nicht korrekt oder nicht gesetzt
NunAU	Alibispeicher nicht verfügbar oder defekt
no 232	RS 232-KUP nicht verfügbar für den Ausdruck
no ULAn	WLAN-KUP nicht verfügbar für den Ausdruck
LJ	Unterlast
۲٦	Überlast
LobAt	Kapazität der Batterien / Akkus erschöpft

19 Batteriegesetz


Hinweis gemäß Batteriegesetz - BattG:

INFORMATION

• Die nachfolgenden Informationen sind gültig für Deutschland.

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien und Akkus sind wir als Händler gemäß Batteriegesetz verpflichtet, Endverbraucher auf folgendes hinzuweisen:

- Endverbraucher sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus gesetzlich verpflichtet.
- Batterien und Akkus können nach Gebrauch unentgeltlich in kommunalen Sammelstellen oder im Handel zurückgegeben werden. Dabei muss das übliche Gebrauchsende der Batterien/Akkus erreicht sein, ansonsten muss Vorsorge gegen Kurzschluss getroffen werden.
- Die Rückgabemöglichkeit beschränkt sich auf Batterien und Akkus der Art, die wir in unserem Sortiment führen oder geführt haben, sowie auf die Menge, deren sich Endverbraucher üblicherweise entledigen.
- Eine durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie die Batterien oder Akkus auf keinen Fall im Hausmüll entsorgen dürfen. Alte Batterien oder Akkus können Schadstoffe enthalten, welche bei nicht fachgerechter Entsorgung, Mensch und Umwelt schädigen können.

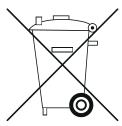

• Schadstoffhaltige Batterien sind mit einem Zeichen, bestehend aus einer durchgestrichenen Mülltonne und dem chemischen Symbol (Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, oder Pb = Blei) des für die Einstufung als schadstoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetalls versehen.



