



Sauter GmbH

Ziegelei 1
D-72336 Balingen
E-Mail: info@kern-sohn.com

Tel.: +49-[0]7433- 9933-0
Fax: +49-[0]7433-9933-149
Internet: www.sauter.eu

Betriebsanleitung / Datenblatt

SAUTER DC Y2

V. 1.0
11/2020
DE



PROFESSIONAL MEASURING



SAUTER DC Y2

V. 1.0 11/2020

Betriebsanleitung / Datenblatt

Inhaltsverzeichnis:

1	Kurzbeschreibung	3
2	Verfügbare Modelle.....	3
3	Einführung.....	3
4	Warnhinweise.....	3
5	Gewährleistung.....	4
6	Technische Daten	4
7	Elektrischer Anschluss	4
8	Abmessungen in mm.....	5
9	Konformitätserklärung	5

1 Kurzbeschreibung

- Statischer Drehmomentsensor aus legiertem Stahl
- Schutzklasse IP65
- Hohe Präzision (comprehensive Error 0,3% F.S.)
- RoHS konform

Geeignet z.B.

- für die Überwachung oder Messung statischer Drehmomente
- Test manueller Drehmomentschlüssel, Übertragung statischer Lastmomente

2 Verfügbare Modelle

Nennlast	Modell
0,2 Nm	DC 200M-Y2
1 Nm	DC 1-Y2
10 Nm	DC 10-Y2
20 Nm	DC 20-Y2
50 Nm	DC 50-Y2

3 Einführung

Bitte Hinweise in der Betriebsanleitung beachten: Lesen Sie diese Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch, selbst dann, wenn Sie bereits über Erfahrungen mit SAUTER- Messzellen verfügen.

Nach Erhalt der Messzelle sollte vorab überprüft werden, ob keine Transportschäden entstanden sind, ob die Um-Verpackung oder andere Teile oder gar der Artikel selbst beschädigt wurden. Wenn irgendwelche Schäden ersichtlich sind, bitte teilen Sie diese unverzüglich der SAUTER GmbH mit.

4 Warnhinweise

Beachten sie die nationalen Unfallverhütungsvorschriften.

Nicht korrekt ausgeführter Einsatz der Messzellen kann zu schweren Verletzungen, Tod, Sach- und Personenschäden führen. Der Einsatz darf nur von geschultem und erfahrenem Personal durchgeführt werden.

Belasten Sie Messzellen nie über den Bereich Emax (Nennlast, max. Capacity). Überlastete Messzellen weisen nicht mehr die erforderliche Genauigkeit auf. Überlastete oder verformte Messzellen dürfen nicht weiterverwendet werden und sind umgehend auszutauschen.

Treten sie nie unter schwebende Lasten.

Bringen sie immer Überlast- oder Bruchsicherungen an ihrer Anlage an.

Beachten sie immer die zulässigen statischen und dynamischen Belastungen von ihrem eingesetzten Zubehör.

Lassen sie Messzellen in Regelmäßigen Abständen kalibrieren.

Belasten sie die Messzelle nur in ihrer angegebenen Belastungsrichtung. Vermeiden sie Querkräfte.

Kontrollieren sie Messzellen regelmäßig auf Verformungen und Risse.

Bei Messzellen mit 4-Leiteranschluss ändert sich der Kennwert durch kürzen oder verlängern des mitgelieferten Kabels.

5 Gewährleistung

Die Gewährleistung erlischt bei:


- Missachtung der Vorgaben in der Bedienungsanleitung
- Veränderung oder öffnen der Messzelle
- Überlastung
- Mechanischer Beschädigung
- Beschädigung durch Flüssigkeiten oder Medien
- Natürlichem Verschleiß oder Abnutzung
- Nicht sachgemäßer Aufstellung oder elektrischer Installation

6 Technische Daten


Output sensitivity (FS)	mV/V	1,0 ... 1,5mV/V
Maximum capacity (Emax)	Nm	
Comprehensive Error	%F.S.	≤± 0.3
Zero balance	%F.S.	± 1
Creep	%F.S./30min	± 0.05
Temperature effect on span	%F.S./10°C	± 0.05
Temperature effect on Zero	%F.S./10°C	± 0.05
Safe overload	of Emax	120 %
Ultimate overload	of Emax	150 %
Excitation, recommended voltage	V	9 ~ 12
Input resistance	Ω	700 ± 5
Output resistance	Ω	750 ± 15
Insulation resistance	MΩ	≥5000
Operating temperature	°C	-20 ~ +65

7 Elektrischer Anschluss

Geschirmtes Kabel, Schirm nicht mit Element verbunden, Kabeldurchmesser ø5mm, Standard Kabellänge: 3m

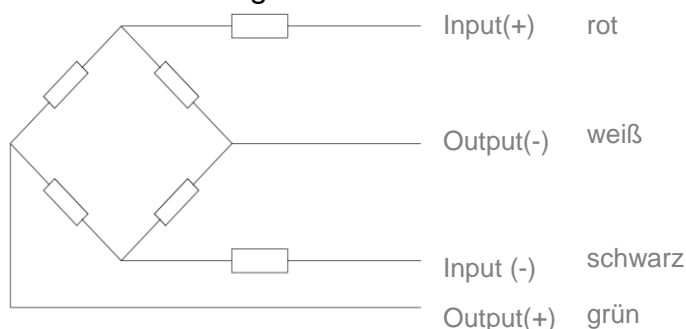

8 Abmessungen in mm

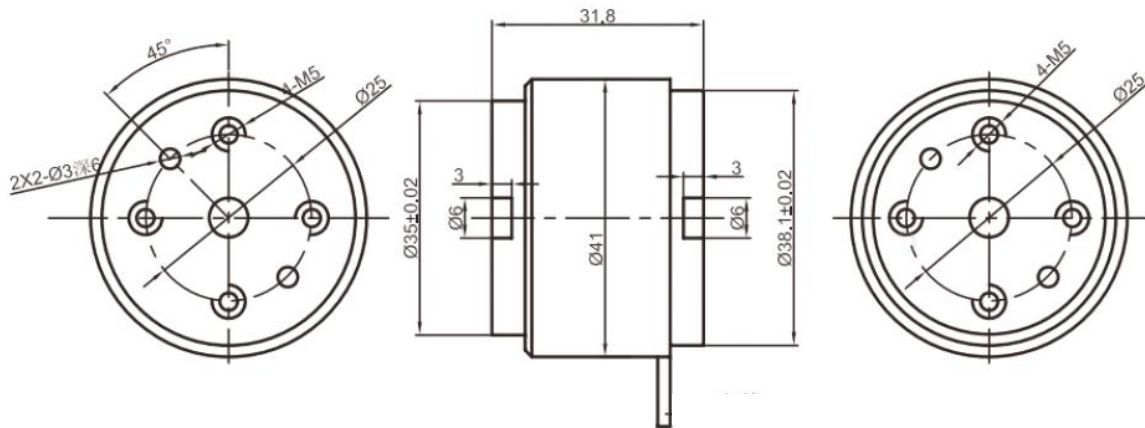

9 Konformitätserklärung

Um in die CE Erklärung einsehen zu können, klicken Sie bitte auf folgenden Link:

<https://www.kern-sohn.com/shop/de/DOWNLOADS/>